（2023年版）

アスベスト含有材料凡例　※特記なき限り右記

Pタイル	t2.0mm
ビニル床タイル	t2.0mm
ビニル巾木	t2.0mm
ケイカル板	t6.0mm
石膏ボード	t6.0mm
石膏ボード	t9.5mm
石膏ボード	t21.5mm
石膏ボード	t28.5mm
ビニル床シート	t2.0mm
仕上塗材	t2.0mm
有孔フレキシブルボード	t6.0mm
岩綿吸音板	t21.5mm
フレキシブルボード	t6.0mm
タイル	t10.0mm
ビニル床シート	t2.5mm

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査） 部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	二次スクリーニング（現場調査） 整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	調査結果 判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
1	障害福祉課	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングE/G/H/Iの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.7分析結果から判断
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	ビニルシート		あり	サンプリングB/F/L/Mの代替候補	○		長尺シート										
	ロビー２	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングE/G/H/Iの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.7分析結果から判断
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングA/C/Jの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	ビニルシート		あり	サンプリングB/F/L/Mの代替候補	○		長尺シート										
	廊下２	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングE/G/H/Iの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.7分析結果から判断
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングA/C/Jの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	ビニルシート		あり	サンプリングB/F/L/Mの代替候補	○		長尺シート										
	廊下３	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングE/G/H/Iの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.7分析結果から判断
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングA/C/Jの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	ビニルシート		あり	サンプリングB/F/L/Mの代替候補	○		長尺シート										
	湯沸室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングE/G/H/Iの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.7分析結果から判断
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングA/C/Jの代替候補	○												
		壁	ケイ酸カルシウム板		あり	図面で不明確のため、現地確認	○		ケイ酸カルシウム板										
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	ビニルシート		あり	サンプリングB/F/L/Mの代替候補	○		長尺シート										
	風除室（南会議室棟側　南）	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングE/G/H/Iの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.7分析結果から判断
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングA/C/Jの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	ビニルシート		あり	サンプリングB/F/L/Mの代替候補	○		長尺シート										
	障害福祉課	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングE/G/H/Iの代替候補	×		化粧石こうボード		試料No.10と同素材と判断								
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングA/C/Jの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	ビニルシート		あり	サンプリングB/F/L/Mの代替候補	○		長尺シート										
	女子便所	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングA/C/Jの代替候補	×		化粧石こうボード		試料No.10と同素材と判断								
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングDの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
	清掃員倉庫	天井	不明	調査資料①での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		床	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
	女子更衣室	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングA/C/Jの代替候補	×		化粧石こうボード		試料No.10と同素材と判断								
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	ビニルシート		あり	サンプリングB/F/L/Mの代替候補	○		長尺シート										
	面談室１	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングE/G/H/Iの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.7分析結果から判断
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングA/C/Jの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	ビニルシート		あり	サンプリングB/F/L/Mの代替候補	○		長尺シート										
	面談室２	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングE/G/H/Iの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.7分析結果から判断
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングA/C/Jの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	ビニルシート		あり	サンプリングB/F/L/Mの代替候補	○		長尺シート										
	電気室	天井	モルタル	調査資料①での書面調査	なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		床	モルタル		なし	材料から判断	○												

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査） 部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	二次スクリーニング（現場調査） 整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	調査結果 判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
1	PS	天井	不明	調査資料①での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		床	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								

明石市政策局　企画・調整室

〈代表設計者〉
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

明石市役所新庁舎建設工事

K　解体工事　01：事務棟
01-121　アスベスト調査報告書

安井建築設計事務所

最終版	2024.03.25	
見積版	2024.03.25	
最終契約版		

20230220

アスベスト含有材料凡例　※特記なき限り右記

Pタイル	t2.0mm
ビニル床タイル	t2.0mm
ビニル巾木	t2.0mm
ケイカル板	t6.0mm
石膏ボード	t6.0mm
石膏ボード	t9.5mm
石膏ボード	t21.5mm
石膏ボード	t28.5mm
ビニル床シート	t2.0mm
仕上塗材	t2.0mm
有孔フレキシブルボード	t6.0mm
岩綿吸音板	t21.5mm
フレキシブルボード	t6.0mm
タイル	t10.0mm
ビニル床シート	t2.5mm

アスベスト調査 結果一覧表

■対象建築物

施設名	明石市役所　事務棟　2F
竣工年	1970年
所在地	兵庫県明石市中崎町１丁目５番１号
構造・階数	RC造 8階建
延床面積	8,077㎡

■調査

	一次調査（書面調査）	二次調査（現場調査）
調査会社	株式会社 ニチアスセムクリート	株式会社 ニチアスセムクリート
調査責任者	中川英人	中川英人

■分析

分析会社	日本環境分析センター株式会社

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査）					二次スクリーニング（現場調査）					分析結果							
		部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
2	地域共生社会室 地域福祉担当	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングA	○	採取	岩綿吸音板	12		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	3.9%	②	Ⅲ	R3.7.22	
		天井	ケイ酸カルシウム板		あり	竣工年度によりサンプリングB	○	採取	石こうボード	13		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	0.2%	②	Ⅲ	R3.7.22	
		床	モルタル		なし	材料から判断	×		タイルカーペット		材料から判断。石綿なし								
	階段下倉庫	天井	モルタル	調査資料①での書面調査	なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	竣工年度によりサンプリングC	○	採取	Pタイル	14		分析	なし						
	通路	天井	ケイ酸カルシウム板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○		ケイ酸カルシウム板			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.13分析結果から判断
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	竣工年度によりサンプリングD	○	採取	Pタイル	15		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	1.8%	②	Ⅲ	R3.7.22	
	湯沸室（北）	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	×		化粧石こうボード		試料No.17と同素材と判断								
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	ソフト巾木		あり	竣工年度によりサンプリングE	○	採取	ビニル巾木	16		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	0.2%	②	Ⅲ	R3.7.22	
		床	タイル		あり	サンプリングCの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.15分析結果から判断
	風除室 （正面玄関側北）	天井	アルミ製	調査資料①での書面調査	なし	材料から判断	○		リブ付アルミスパンドレル		材料から判断。石綿なし								
		壁	化粧パネル		なし	材料から判断	○		石調化粧パネル		材料から判断。石綿なし								
		床	タイル		あり	サンプリングCの代替候補	×		石調タイル		材料から判断。石綿なし								
	ロビー（北側）	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.12分析結果から判断
		天井	ケイ酸カルシウム板		あり	サンプリングBの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.13分析結果から判断
		壁	パネル		なし	材料から判断	○		石調化粧パネル		材料から判断。石綿なし								
		床	タイル		あり	サンプリングCの代替候補	×		石調タイル		材料から判断。石綿なし								
	湯沸室（南）	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングF	×	採取	化粧石こうボード	17		分析	なし						
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	タイル		あり	サンプリングCの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.15分析結果から判断
	ロビー（南側）	天井	ケイ酸カルシウム板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.13分析結果から判断
		天井	岩綿吸音板		あり	サンプリングAの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.12分析結果から判断
		壁	パネル		なし	材料から判断	○		石調パネル		材料から判断。石綿なし								
		床	モルタル		なし	材料から判断	×		石調タイル		材料から判断。石綿なし								
		床	タイル		あり	サンプリングCの代替候補	×		タイルカーペット		材料から判断。石綿なし								
	風除室 （南会議室棟側南）	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.12分析結果から判断
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ガラス		材料から判断。石綿なし								
		床	タイル		あり	サンプリングCの代替候補	×		石調タイル		材料から判断。石綿なし								
	市民相談室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングAの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.12分析結果から判断
		天井	ケイ酸カルシウム板		あり	サンプリングBの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.13分析結果から判断
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ガラスパーテーション		材料から判断。石綿なし								
							-		石調パネル		材料から判断。石綿なし								
		床	モルタル		なし	材料から判断	×		石調タイル		材料から判断。石綿なし								
							-		タイルカーペット		材料から判断。石綿なし								
	男子便所（南側）	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	×		化粧石こうボード		試料No.17と同素材と判断								
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングCの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
	男子便所（北側）	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	×		化粧石こうボード		試料No.17と同素材と判断								
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングCの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
	電気室	天井	モルタル	調査資料①での書面調査	なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		床	モルタル		なし	材料から判断	○												
	女子便所（南側）	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	×		化粧石こうボード		試料No.17と同素材と判断								
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングCの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
	女子便所（北側）	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	×		化粧石こうボード		試料No.17と同素材と判断								
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングCの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								

アスベスト調査 結果一覧表

■対象建築物

施設名	明石市役所　事務棟　3F
竣工年	1970年
所在地	兵庫県明石市中崎町１丁目５番１号
構造・階数	RC造 8階建
延床面積	8,077㎡

■調査

	一次調査（書面調査）	二次調査（現場調査）
調査会社	株式会社 ニチアスセムクリート	株式会社 ニチアスセムクリート
調査責任者	中川英人	中川英人

■分析

分析会社	日本環境分析センター株式会社

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査）					二次スクリーニング（現場調査）					分析結果							
		部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
3	市政記者室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	木製		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	タイル		あり	竣工年度によりサンプリングA	○	採取	Pタイル	18		分析	なし						
	倉庫	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングB	○	採取	岩綿吸音板	19		分析	なし						
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	ソフト巾木		あり	竣工年度によりサンプリングC	○	採取なし	ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。2Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングA/Dの代替候補	○		Pタイル										
	空室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	クロス		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。2Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	竣工年度によりサンプリングD	○	採取	Pタイル	20		分析	なし						
	通路３	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	クロス		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。2Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	ビニルシート		あり	竣工年度によりサンプリングE	○	採取	長尺シート	21		分析	なし						
		床	タイル		あり	竣工年度によりサンプリングF	○	採取	Pタイル	22		分析	なし						
	湯沸室	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングG	×	採取	化粧石こうボード	23		分析	なし						
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	○												
		壁	石綿セメント板		あり	竣工年度によりサンプリングH	×	採取	ケイ酸カルシウム板	24		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ ｱﾓｻｲﾄ	5.6% 11%	②	Ⅲ	R3.7.22	
		床	ビニルシート		あり	サンプリングE/Iの代替候補	○		長尺シート										
	湯沸室２	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングGの代替候補	×		化粧石こうボード		試料No.23と同素材と判断								
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	石綿セメント板		あり	サンプリングHの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。2Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	ビニルシート		あり	竣工年度によりサンプリングI	○	採取	長尺シート	25		分析	なし						
	空調室	天井	吹付ロックウール	調査資料①での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングJ	○	採取	吹付ロックウール	26		分析	なし						
		壁	有孔石綿セメント板		あり	竣工年度によりサンプリングK	○	採取	有孔フレキシブルボード	27		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ ｱﾓｻｲﾄ	22% 1.7%	②	Ⅲ	R3.7.22	
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	モルタル		なし	材料から判断	○												
		-	配管保温材		あり	竣工年度によりサンプリングL	○	採取	配管保温材	28		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ ｱﾓｻｲﾄ	15% 0.5%	②	Ⅱ	R3.7.22	
		-	配管パッキン		あり	竣工年度によりサンプリングM	○	採取	配管パッキン	29		分析	なし						
		-	ダクトキャンバス継手		あり	竣工年度によりサンプリングN	○	採取	ダクトキャンバス継手	30		分析	なし						
	303会議室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	木製		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。2Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	モルタル		なし	材料から判断	×		フロアカーペット		材料から判断。石綿なし								
	広報課	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	木製		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		Pタイル		試料No.22と同素材と判断								
	通路１	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	タイル		あり	サンプリングA/Dの代替候補	○		Pタイル										

明石市政策局　企画・調整室

明石市役所新庁舎建設工事

K　解体工事　01：事務棟

01-122　アスベスト調査報告書

安井建築設計事務所

<代表設計者>
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

最終版	2024.03.25	
申請版	2024.03.25	
最終完成版		

2023020

（2023年版）

（2023年版）

アスベスト含有材料凡例　※特記なき限り右記

Pタイル　t2.0mm
ビニル床タイル　t2.0mm
ビニル巾木　t2.0mm
ケイカル板　t6.0mm
石膏ボード　t6.0mm

石膏ボード　t9.5mm
石膏ボード　t21.5mm
石膏ボード　t28.5mm
ビニル床シート　t2.0mm
仕上塗材　t2.0mm

有孔フレキシブルボード　t6.0mm
岩綿吸音板　t21.5mm
フレキシブルボード　t6.0mm
タイル　t10.0mm
ビニル床シート　t2.5mm

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査） 部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	二次スクリーニング（現場調査） 整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	調査結果 判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
3	SDGｓ推進室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	タイル		あり	サンプリングA/Dの代替候補	○		Pタイル										
	廊下（SDGｓ推進室前）	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	モルタル		なし	材料から判断	×		タイルカーペット		材料から判断。石綿なし								
	通路２	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	ビニルタイル		あり	サンプリングA/Dの代替候補	×		フロアカーペット		材料から判断。石綿なし								
	男子便所	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		アルミ製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	ビニルシート		あり	サンプリングE/Iの代替候補	○		長尺シート										
	女子便所	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	×		化粧石こうボード		試料No.23と同素材と判断								
		壁	木板		なし	材料から判断	×		磁器質タイル		材料から判断。石綿なし								
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		巾木なし										
		床	ビニルシート		あり	サンプリングE/Iの代替候補	○		長尺シート										
	渡り廊下	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	カーペット		なし	材料から判断	○												
	EVホール	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	クロス		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	カーペット		なし	材料から判断	○												
	相談室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○												
	電気室	天井	モルタル	調査資料①での書面調査	なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		床	モルタル		なし	材料から判断	○												
	市長室２	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○												
	専用便所	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングA/Dの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
	廊下（302応接室前）	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	クロス		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	カーペット		なし	材料から判断	○												
	302応接室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○												
	前室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	クロス		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		タイルカーペット		材料から判断。石綿なし								
	301応接室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	クロス		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	カーペット		なし	材料から判断	○												

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査） 部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	二次スクリーニング（現場調査） 整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	調査結果 判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
3	廊下（副市長室前）	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○												
	副市長室１（北）	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○												
	副市長室２（南）	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	カーペット		なし	材料から判断	○												
	市長執務室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○												
	市長執務室（市長室１）	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングGの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
							-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	カーペット		なし	材料から判断	○												

明石市政策局　企画・調整室

明石市役所新庁舎建設工事

K　解体工事　01：事務棟
01-123　アスベスト調査報告書

安井建築設計事務所

〈代表設計者〉
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

最終版	2024.03.25
見積版	2024.03.25
最終契約版	

20230220

（2023年版）

アスベスト含有材料凡例　※特記なき限り右記

Pタイル　t2.0mm
ビニル床タイル　t2.0mm
ビニル巾木　t2.0mm
石膏ボード　t28.5mm
ケイカル板　t6.0mm
石膏ボード　t6.0mm

石膏ボード　t9.5mm
石膏ボード　t21.5mm
石膏ボード　t28.5mm
ビニル床シート　t2.0mm
仕上塗材　t2.0mm

有孔フレキシブルボード　t6.0mm
岩綿吸音板　t21.5mm
フレキシブルボード　t6.0mm
タイル　t10.0mm
ビニル床シート　t2.5mm

アスベスト調査 結果一覧表

■対象建築物

施設名	明石市役所　事務棟　4F
竣工年	1970年
所在地	兵庫県明石市中崎町１丁目５番１号
構造・階数	RC造 8階建
延床面積	8,077㎡

■調査

	一次調査（書面調査）	二次調査（現場調査）
調査会社	株式会社 ニチアスセムクリート	株式会社 ニチアスセムクリート
調査責任者	中川英人	中川英人

■分析

分析会社	日本環境分析センター株式会社

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査） 部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	二次スクリーニング（現場調査） 整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	分析結果 判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
4	コミュニティ生涯学習課	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	竣工年度によりサンプリングA	○	採取	Pタイル	31		分析	なし						
	倉庫	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングB	○	採取	岩綿吸音板	32		分析	なし						
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル										
	総合安全対策室 会議室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングC	○	採取	リブ付岩綿吸音板	33		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	7.7%	②	Ⅲ	R3.7.22	
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○		タイルカーペット		材料から判断。石綿なし								
	男子更衣室	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングD	○	採取	石こうボード	34		分析	なし						
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル										
	湯沸室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	タイル		あり	使用部位の現地確認	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
		壁	ケイ酸カルシウム板		あり	竣工年度によりサンプリングE	○	採取	ケイ酸カルシウム板	35		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	11.0%	②	Ⅲ	R3.7.22	
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル										
	トイレ前	天井	ケイ酸カルシウム板	調査資料①での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングF	○	採取	ケイ酸カルシウム板	36		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ ｱﾓｻｲﾄ	2.7% 14%	②	Ⅲ	R3.7.22	
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル										
	総務局　会議室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	竣工年度によりサンプリングG	○	採取	Pタイル	37		分析	なし						
	市民生活局長室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル										
	市民協働推進室 会議室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル										
	共用部分	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル										
	人権推進課	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル										
	廊下１	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル										

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査） 部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	二次スクリーニング（現場調査） 整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	調査結果 判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
4	407会議室	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル										
	総合安全対策室 会議室	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	×		建材なし										
		天井	岩綿吸音板		あり	サンプリングB/Cの代替候補	○		リブ付岩綿吸音板		試料No.33と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.33分析結果から判断
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木板		材料から判断。石綿なし								
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		タイルカーペット		材料から判断。石綿なし								
	総合安全対策室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		天井	プラスターボード		あり	サンプリングDの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	カーペット		なし	材料から判断	○		タイルカーペット		材料から判断。石綿なし								
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル										
	EVホール	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	×		化粧鋼板		材料から判断。石綿なし								
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル										
	電気室	天井	モルタル	調査資料①での書面調査	なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		床	モルタル		なし	材料から判断	○												
	空調室	天井	吹付ロックウール	調査資料①での書面調査	あり	空調室系統一括でサンプリング予定	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	ケイ酸カルシウム板		あり	サンプリングE/Fの代替候補	×		有孔ケイ酸カルシウム板			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.35･36分析結果から判断
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	モルタル		なし	材料から判断	○												
							-		配管保温材		空調室は共通と考え、3/5/7Fで代表サンプリング	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.28分析結果から判断
							-		配管パッキン		空調室は共通と考え、3/5/7Fで代表サンプリング								
							-		ダクトキャンバス継手		空調室は共通と考え、3/5/7Fで代表サンプリング								
	廊下２	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル										
	職員室職員担当	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル										
	職員室給与担当	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル										
	男子便所	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	×		化粧石こうボード										
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
	女子便所	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	×		化粧石こうボード										
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
	文書集配室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル										

〈代表設計者〉
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

明石市政策局　企画・調整室

明石市役所新庁舎建設工事

K　解体工事　01：事務棟
01-124　アスベスト調査報告書

安井建築設計事務所

最終版	2024. 03. 25
見積版	2024. 03. 25
最終契約版	

20230220

アスベスト含有材料凡例　※特記なき限り右記

Pタイル　t2.0mm
ビニル床タイル　t2.0mm
ビニル巾木　t2.0mm
ケイカル板　t6.0mm
石膏ボード　t6.0mm

石膏ボード　t9.5mm
石膏ボード　t21.5mm
石膏ボード　t28.5mm
ビニル床シート　t2.0mm
仕上塗材　t2.0mm

有孔フレキシブルボード　t6.0mm
岩綿吸音板　t21.5mm
フレキシブルボード　t6.0mm
タイル　t10.0mm
ビニル床シート　t2.5mm

アスベスト調査 結果一覧表

■対象建築物

施設名	明石市役所　事務棟　5F
竣工年	1970年
所在地	兵庫県明石市中崎町１丁目５番１号
構造・階数	RC造 8階建
延床面積	8,077㎡

■調査

	一次調査（書面調査）	二次調査（現場調査）
調査会社	株式会社 ニチアスセムクリート	株式会社 ニチアスセムクリート
調査責任者	中川英人	中川英人

■分析

分析会社	日本環境分析センター株式会社

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査） 部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	二次スクリーニング（現場調査） 整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	分析結果 判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
4	職員室厚生担当	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	クロス		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル										
	総務課	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル										
	SDGｓ推進室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		他フロアと同種類と判断。２Fで採取								
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		Pタイル		試料No.3と同素材と判断								
	共用部分（南側）	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		パーテーション		材料から判断。石綿なし								
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル										
	PS	天井	不明	調査資料①での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		フレキシブルボード		試料No.2と同素材と判断								
5	男女共同参画課 会議室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングA	○	採取なし											
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/アルミ製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングD/1の代替候補	○	採取	Pタイル	38		分析	含有あり	クリソタイル	2.2%	②	Ⅲ	R3.7.22	
	男子更衣室１（北）	天井	木板	調査資料①での書面調査	なし	材料から判断	×	採取	石こうボード	39	石綿含有の可能あり。採取	分析	なし						
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	ソフト巾木		あり	竣工年度によりサンプリングB	○	採取なし	ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングD/1の代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.38分析結果から判断
	トイレ前	天井	ケイ酸カルシウム板	調査資料①での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングC	○	採取	ケイ酸カルシウム板	40		分析	含有あり	クリソタイル アミアイト	2.1% 15%	②	Ⅲ	R3.7.22	
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングD/1の代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.38分析結果から判断
	財務室契約担当	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングA/3の代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/アルミ製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	竣工年度によりサンプリングD	○	採取	Pタイル	41		分析	なし						
	空調室	天井	吹付ロックウール	調査資料①での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングE	○	採取	吹付ロックウール	42		分析	なし						
		壁	ケイ酸カルシウム板		あり	サンプリングCの代替候補	×	採取	有孔フレキシブルボード	43		分析	含有あり	クリソタイル アミアイト	20% 2.1%	②	Ⅲ	R3.7.22	
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	モルタル		なし	材料から判断	○												
		-	配管保温材		あり	竣工年度によりサンプリングF	○	採取	配管保温材	44		分析	なし						
		-	配管パッキン		あり	竣工年度によりサンプリングG	○	採取	配管パッキン	45		分析	なし						
		-	ダクトキャンバス継手		あり	竣工年度によりサンプリングH	○	採取	ダクトキャンバス継手	46		分析	なし						
	選挙管理委員室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングA/3の代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	竣工年度によりサンプリングI	○		Pタイル		男女共同参画課 会議室にて代替採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.38分析結果から判断
	選挙管理委員室 事務局	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングA/3の代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/アルミ製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングD/1の代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.38分析結果から判断
	男女共同参画課	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングA/3の代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/アルミ製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングD/1の代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.38分析結果から判断
	産業振興室 会議室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングA/3の代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングD/1の代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.38分析結果から判断
	文化振興課	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングA/3の代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングD/1の代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.38分析結果から判断

（2023年版）

明石市政策局 企画・調整室

明石市役所新庁舎建設工事

K　解体工事　01：事務棟
01-125　アスベスト調査報告書

安井建築設計事務所

〈代表設計者〉
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

最終版　2024.03.25
見積版　2024.03.25
最終契約版

2023020

（2023年版）

アスベスト含有材料凡例　※特記なき限り右記

Pタイル　t2.0mm
ビニル床タイル　t2.0mm
ビニル巾木　t2.0mm
ケイカル板　t6.0mm
石膏ボード　t6.0mm

石膏ボード　t9.5mm
石膏ボード　t21.5mm
石膏ボード　t28.5mm
ビニル床シート　t2.0mm
仕上塗材　t2.0mm

有孔フレキシブルボード　t6.0mm
岩綿吸音板　t21.5mm
フレキシブルボード　t6.0mm
タイル　t10.0mm
ビニル床シート　t2.5mm

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査） 部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	二次スクリーニング（現場調査） 整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	調査結果 判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
5	スポーツ振興課	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングA/Jの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングD/Iの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.38分析結果から判断
	廊下１	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングA/Jの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングD/Iの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.38分析結果から判断
	女子更衣室２（北）	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングA/Jの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/アルミ製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングD/Iの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.38分析結果から判断
	男子更衣室１（北）	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	使用材料が未確定のため、現地確認	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/アルミ製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングD/Iの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.38分析結果から判断
	女子更衣室１（南）	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングA/Jの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/木製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングD/Iの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.38分析結果から判断
	産業政策課	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングA/Jの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングD/Iの代替候補	○		Pタイル										
	EVホール	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングJ	○	採取なし											
		壁	鋼板		なし	材料から判断	○		化粧鋼板		材料から判断。石綿なし								
		巾木	ソフト巾木		あり	竣工年度によりサンプリングK	○	採取なし	ビニル/アルミ製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングD/Iの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.38分析結果から判断
	農水産課	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングA/Jの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングD/Iの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.38分析結果から判断
	電気室	天井	不明	調査資料①での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		床	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
	廊下２	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングA/Jの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングD/Iの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.38分析結果から判断
	男子更衣室２（南）	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	使用材料が未確定のため、現地確認	○		石こうボード		試料No.39と同素材と判断								
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングD/Iの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.38分析結果から判断
	湯沸室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングA/Jの代替候補	○												
		壁	タイル		あり	サンプリングD/Iの代替候補	○												
		壁	ケイ酸カルシウム板		あり	サンプリングCの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	タイル		あり	サンプリングD/Iの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.38分析結果から判断
	男子便所	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	使用材料が未確定のため、現地確認	×		化粧石こうボード										
		天井	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングD/Iの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査） 部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	二次スクリーニング（現場調査） 整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	調査結果 判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
5	女子便所	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	使用材料が未確定のため、現地確認	×		化粧石こうボード										
		天井	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングD/Iの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
	共用部分	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングA/Jの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/アルミ製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングD/Iの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.38分析結果から判断
	財務室管財担当	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングA/Jの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングD/Iの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.38分析結果から判断
	財務室財務担当	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングA/Jの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/アルミ製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングD/Iの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.38分析結果から判断
	財務室 会議室（南）	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングA/Jの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/アルミ製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングD/Iの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.38分析結果から判断
	財務室 会議室（北）	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングA/Jの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/アルミ製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングD/Iの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.38分析結果から判断
	産業医室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングA/Jの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/アルミ製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングD/Iの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.38分析結果から判断
	PS	天井	不明	調査資料①での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		床	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								

明石市政策局　企画・調整室

明石市役所新庁舎建設工事

K　解体工事　01：事務棟
01-126　アスベスト調査報告書

安井建築設計事務所

〈代表設計者〉
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

最終版	2024.03.25	
見積版	2024.03.25	
最終契約版		

20230220

（2023年版）

アスベスト含有材料凡例　※特記なき限り右記

Pタイル　t2.0mm	石膏ボード　t9.5mm
ビニル床タイル　t2.0mm	石膏ボード　t21.5mm
ビニル巾木　t2.0mm	石膏ボード　t28.5mm
ケイカル板　t6.0mm	ビニル床シート　t2.0mm
石膏ボード　t6.0mm	仕上塗材　t2.0mm
	有孔フレキシブルボード　t6.0mm
	岩綿吸音板　t21.5mm
	フレキシブルボード　t6.0mm
	タイル　t10.0mm
	ビニル床シート　t2.5mm

アスベスト調査 結果一覧表

■対象建築物

施設名	明石市役所　事務棟　６Ｆ
竣工年	1970年
所在地	兵庫県明石市中崎町１丁目５番１号
構造・階数	RC造 8階建
延床面積	8,077㎡

■調査

	一次調査（書面調査）	二次調査（現場調査）
調査会社	株式会社 ニチアスセムクリート	株式会社 ニチアスセムクリート
調査責任者	中川英人	中川英人

■分析

分析会社	日本環境分析センター株式会社

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査）					二次スクリーニング（現場調査）					分析結果							
		部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
6	道路安全会議室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.49と同素材と判断								
		床	タイル		あり	竣工年度によりサンプリングA	○	採取	Pタイル	47		分析	なし						
	廊下１	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングB	○	採取	岩綿吸音板	48		分析	なし						
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	ソフト巾木		あり	竣工年度によりサンプリングC	○	採取	木製/ビニル巾木	49	ビニル巾木を採取	分析	なし						
		床	タイル		あり	サンプリングA/Fの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.52分析結果から判断
	男子更衣室２（南）	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングD	○	採取	石こうボード	50		分析	なし						
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.49と同素材と判断								
		床	タイル		あり	サンプリングA/Fの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.52分析結果から判断
	湯沸室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
		壁	ケイ酸カルシウム板		あり	竣工年度によりサンプリングE	○	採取	ケイ酸カルシウム板	51		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	9.6%	②	Ⅲ	R3.7.22	
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	タイル		あり	サンプリングA/Fの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.52分析結果から判断
	ミーティングルーム	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製/ビニル巾木		ビニル巾木：試料No.49と同素材と判断								
		床	タイル		あり	竣工年度によりサンプリングF	○	採取	Pタイル	52		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	2.8%	②	Ⅲ	R3.7.22	
	工事検査課	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.49と同素材と判断								
		床	タイル		あり	サンプリングA/Fの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.52分析結果から判断
	男子更衣室１（北）	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.49と同素材と判断								
		床	タイル		あり	サンプリングA/Fの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.52分析結果から判断
	女子更衣室	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製/ビニル巾木		ビニル巾木：試料No.49と同素材と判断								
		床	タイル		あり	サンプリングA/Fの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.52分析結果から判断
	EVホール	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○		リブ付岩綿吸音板										
		壁	鋼板		なし	材料から判断	○		化粧鋼板		材料から判断。石綿なし								
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.49と同素材と判断								
		床	タイル		あり	サンプリングA/Fの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.52分析結果から判断
	道路整備課	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.49と同素材と判断								
		床	タイル		あり	サンプリングA/Fの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.52分析結果から判断
	廊下２	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	ソフト巾木		あり	サンプリングCの代替候補	○		ビニル巾木		試料No.49と同素材と判断								
		床	タイル		あり	サンプリングA/Fの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.52分析結果から判断

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査）					二次スクリーニング（現場調査）					調査結果							
		部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
6	電気室	天井	不明	調査資料①での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		床	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
	空調室	天井	吹付ロックウール	調査資料①での書面調査	あり	空調室（3/5F）と共通	○		吹付ロックウール		空調室は共通と考え、3/5Fで代表サンプリング								
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	ケイ酸カルシウム板		あり	サンプリングEの代替候補	×		有孔フレキシブルボード		空調室は共通と考え、3/5Fで代表サンプリング	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.27分析結果から判断
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	モルタル		なし	材料から判断	○												
							-		配管保温材		空調室は共通と考え、3/5/7Fで代表サンプリング	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅱ	－	試料No.28分析結果から判断
							-		配管パッキン		空調室は共通と考え、3/5/7Fで代表サンプリング								
							-		ダクトキャンバス継手		空調室は共通と考え、3/5/7Fで代表サンプリング								
	女子便所	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	×		化粧石こうボード										
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングA/Fの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
	道路整備課内共用部分	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	タイル		あり	サンプリングA/Fの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.52分析結果から判断
	南側通路	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.49と同素材と判断								
		床	タイル		あり	サンプリングA/Fの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.52分析結果から判断
	道路総務課	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製/ビニル巾木		ビニル巾木：試料No.49と同素材と判断								
		床	タイル		あり	サンプリングA/Fの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.52分析結果から判断
	道路部長室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.49と同素材と判断								
		床	タイル		あり	サンプリングA/Fの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.52分析結果から判断
	理事室（技術担当）	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	タイル		あり	サンプリングA/Fの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.52分析結果から判断
	トイレ前	天井	ケイ酸カルシウム板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングEの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.51分析結果から判断
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.49と同素材と判断								
		床	タイル		あり	サンプリングA/Fの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.52分析結果から判断

〈代表設計者〉
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

安井建築設計事務所

明石市政策局　企画・調整室

明石市役所新庁舎建設工事

K　解体工事　01：事務棟
01-127　アスベスト調査報告書

最終版	2024.03.25
見積版	2024.03.25
最終契約版	

2023020

（2023年版）

アスベスト含有材料凡例　※特記なき限り右記

- Pタイル　t2.0mm
- ビニル床タイル　t2.0mm
- ビニル巾木　t2.0mm
- ケイカル板　t6.0mm
- 石膏ボード　t6.0mm
- 石膏ボード　t9.5mm
- 石膏ボード　t21.5mm
- 石膏ボード　t28.5mm
- ビニル床シート　t2.0mm
- 仕上塗材　t2.0mm
- 有孔フレキシブルボード　t6.0mm
- 岩綿吸音板　t21.5mm
- フレキシブルボード　t6.0mm
- タイル　t10.0mm
- ビニル床シート　t2.5mm

アスベスト調査 結果一覧表

■対象建築物

施設名	明石市役所　事務棟　７Ｆ
竣工年	1970年
所在地	兵庫県明石市中崎町１丁目５番１号
構造・階数	RC造 8階建
延床面積	8,077㎡

■調査

	一次調査（書面調査）	二次調査（現場調査）
調査会社	株式会社 ニチアスセムクリート	株式会社 ニチアスセムクリート
調査責任者	中川英人	中川英人

■分析

分析会社	日本環境分析センター株式会社

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査） 部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	二次スクリーニング（現場調査） 整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	分析結果 判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
7	開発審査課	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	竣工年度によりサンプリングA	○	採取	Pタイル	53		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	3.1%	②	Ⅲ	R3.7.22	
	住宅課倉庫	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングB	○	採取		54		分析	なし						
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/アルミ製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングAの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.53分析結果から判断
	EVホール	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングC	○	採取	リブ付岩綿吸音板	55		分析	なし						
		壁	鋼板		なし	材料から判断	○		鋼製板										
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/アルミ製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングAの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.53分析結果から判断
	男子更衣室（南）	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングD	○	採取	石こうボード	56		分析	なし						
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングAの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.53分析結果から判断
	トイレ前	天井	ケイ酸カルシウム板	調査資料①での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングE	○	採取				分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ ｱﾓｻｲﾄ	2.8% 28%	②	Ⅲ	R3.7.22	
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングAの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.53分析結果から判断
	空調室	天井	吹付ロックウール	調査資料①での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングF	○	採取				分析	なし						
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	石綿セメント板		あり	竣工年度によりサンプリングG	×	採取	有孔フレキシブルボード		他フロア空調室と素材違いを確認。採取	分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ ｱﾓｻｲﾄ	20% 1.5%	②	Ⅲ	R3.7.22	
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	モルタル		なし	材料から判断	○												
		-	配管保温材		あり	竣工年度によりサンプリングH	○				空調室は共通と考え、3/5Fで代表サンプリング	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.28分析結果から判断
		-	配管パッキン		あり	竣工年度によりサンプリングI	○				空調室は共通と考え、3/5Fで代表サンプリング								
		-	ダクトキャンバス継手		あり	竣工年度によりサンプリングJ	○	採取			他フロア空調室と素材違いを確認。採取	分析	なし						
	建築安全課	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングAの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.53分析結果から判断
	緑地公園課	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングAの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.53分析結果から判断
	海岸・治水課	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングAの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.53分析結果から判断
	都市総務課	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/アルミ製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングAの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.53分析結果から判断
7	都市局長室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/アルミ製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングAの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.53分析結果から判断
	都市整備室 会議室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/アルミ製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングAの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.53分析結果から判断
	倉庫	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/アルミ製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングAの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.53分析結果から判断
	ミーティングルーム	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
					なし	材料から判断	○		アルミ製巾木										
		床	タイル		あり	サンプリングAの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.53分析結果から判断
	男子便所	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	×		化粧石こうボード										
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングAの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
	女子便所	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	×		化粧石こうボード										
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングAの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
	湯沸室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	ケイ酸カルシウム板		あり	サンプリングEの代替候補	○												
		壁	タイル		あり	サンプリングAの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木										
		床	タイル		あり	サンプリングAの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.53分析結果から判断
	廊下２	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングAの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.53分析結果から判断
	女子更衣室	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/木製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングAの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.53分析結果から判断
	廊下１	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	ソフト巾木		あり	竣工年度によりサンプリングK	○		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングAの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.53分析結果から判断
	男子更衣室２（北）	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	タイル		あり	サンプリングAの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.53分析結果から判断
	住宅・建築室 会議室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/アルミ製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングAの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.53分析結果から判断
	住宅課	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/アルミ製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングAの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.53分析結果から判断

明石市政策局 企画・調整室

明石市役所新庁舎建設工事

K　解体工事　01：事務棟

01-128　アスベスト調査報告書

安井建築設計事務所

〈代表設計者〉
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

最終版	2024.03.25
見積版	2024.03.25
最終契約版	

20230220

（2023年版）

アスベスト含有材料凡例　※特記なき限り右記

- Pタイル　t2.0mm
- ビニル床タイル　t2.0mm
- ビニル巾木　t2.0mm
- ケイカル板　t6.0mm
- 石膏ボード　t6.0mm
- 石膏ボード　t9.5mm
- 石膏ボード　t21.5mm
- 石膏ボード　t28.5mm
- 仕上塗材　t2.0mm
- 有孔フレキシブルボード　t6.0mm
- 岩綿吸音板　t21.5mm
- フレキシブルボード　t6.0mm
- タイル　t10.0mm
- ビニル床シート　t2.5mm

アスベスト調査 結果一覧表

■対象建築物

施設名	明石市役所　事務棟　8F
竣工年	1970年
所在地	兵庫県明石市中崎町１丁目５番１号
構造・階数	RC造 8階建
延床面積	8,077㎡

■調査

	一次調査（書面調査）	二次調査（現場調査）
調査会社	株式会社 ニチアスセムクリート	株式会社 ニチアスセムクリート
調査責任者	中川英人	中川英人

■分析

分析会社	日本環境分析センター株式会社

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査） 部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	二次スクリーニング（現場調査） 整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	分析結果 判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
7	北側共用部分	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/アルミ製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり						
		床	タイル		あり	サンプリングAの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.53分析結果から判断
	南側共用部分	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングB/Cの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/アルミ製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングAの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.53分析結果から判断
	電気室	天井	不明	調査資料①での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		床	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
8	データ処理室	天井	木板	調査資料①での書面調査	なし	材料から判断	○		木質有孔板										
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○		木質有孔板										
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/木製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取								
		床	ビニルシート		あり	竣工年度によりサンプリングA	○	採取	長尺シート	61		分析	なし						
	バースター室 前室	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングB	○	採取	石こうボード	62		分析	なし						
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	ソフト巾木		あり	竣工年度によりサンプリングC	○	採取	ビニル巾木	63	他フロアと同種類と判断。２Fで採取	分析	なし						
		床	タイル		あり	サンプリングD/E/Gの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.64分析結果から判断
	EVホール	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	○		リブ付岩綿吸音板										
		壁	鋼板		なし	材料から判断	○		化粧鋼板										
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	タイル		あり	竣工年度によりサンプリングD	○	採取	Pタイル	64		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	2.3%	②	Ⅲ	R3.7.22	
	電話交換室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○		木質有孔板										
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/木製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取								
		床	タイル		あり	竣工年度によりサンプリングE	○	採取	Pタイル	65		分析	なし						
		床	ビニルシート		あり	サンプリングAの代替候補	○		長尺シート										
	放送室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングF	○	採取		66		分析	なし						
		壁	木板		なし	材料から判断	○		木質有孔板										
		巾木	木製		なし	材料から判断	○		木製巾木										
		床	タイル		あり	サンプリングD/E/Gの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.64分析結果から判断
	MDF室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○		木質有孔板										
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングBの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/木製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取								
		床	タイル		あり	竣工年度によりサンプリングG	○	採取	Pタイル	67		分析	なし						
	トイレ前	天井	ケイ酸カルシウム板	調査資料①での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングH	○	採取		68		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ ｱﾓｻｲﾄ	3.8% 36%	②	Ⅲ	R3.7.22	
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取								
		床	タイル		あり	サンプリングD/E/Gの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.64分析結果から判断
	806会議室 通路	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングI	×		化粧石こうボード	69		分析	なし						
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取								
		床	タイル		あり	サンプリングD/E/Gの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.64分析結果から判断
	情報管理課	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/木製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取								
		床	タイル		あり	サンプリングD/E/Gの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.64分析結果から判断
	第1会議室	天井	木板	調査資料①での書面調査	なし	材料から判断	○		木質有孔板										
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取								
		床	タイル		あり	サンプリングD/E/Gの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.64分析結果から判断

〈代表設計者〉
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

明石市政策局　企画・調整室

明石市役所新庁舎建設工事

K　解体工事　01：事務棟
01-129　アスベスト調査報告書

安井建築設計事務所

最終版	提出版	2024.03.25
提出版	2024.03.25	
最終契約版		

2023020

アスベスト含有材料凡例　※特記なき限り右記

Pタイル　t2.0mm
ビニル床タイル　t2.0mm
ビニル巾木　t2.0mm
ケイカル板　t6.0mm
石膏ボード　t6.0mm

石膏ボード　t9.5mm
石膏ボード　t21.5mm
石膏ボード　t28.5mm
ビニル床シート　t2.0mm
仕上塗材　t2.0mm

有孔フレキシブルボード　t6.0mm
岩綿吸音板　t21.5mm
フレキシブルボード　t6.0mm
タイル　t10.0mm
ビニル床シート　t2.5mm

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査） 部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	二次スクリーニング（現場調査） 整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	調査結果 判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
8	電子計算室	天井	木板	調査資料①での書面調査	なし	材料から判断	○		木質有孔板										
		壁	木板		なし	材料から判断	○		木質有孔板										
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取								
		床	タイル		あり	サンプリングD/E/Gの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.64分析結果から判断
	廊下１	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/木製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取								
		床	タイル		あり	サンプリングD/E/Gの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.64分析結果から判断
	女子更衣室	天井	モルタル	調査資料①での書面調査	なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		床	モルタル		なし	材料から判断	○												
	バースター室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	ソフト巾木		あり	サンプリングCの代替候補	○		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取								
		床	ビニルシート		あり	サンプリングAの代替候補	○		長尺シート										
	休憩室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○		木質有孔板										
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	タイル		あり	サンプリングD/E/Gの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.64分析結果から判断
	廊下２	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル/木製巾木		ビニル巾木は他フロアと同種類と判断。２Fで採取								
		床	タイル		あり	サンプリングD/E/Gの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.64分析結果から判断
	804会議室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取								
		床	タイル		あり	サンプリングD/E/Gの代替候補	○		タイルカーペット		材料から判断。石綿なし								
	開発室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	○												
		天井	プラスターボード		あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取								
		床	タイル		あり	サンプリングD/E/Gの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.64分析結果から判断
	電気室	天井	不明	調査資料①での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		床	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
	空調室	天井	吹付ロックウール	調査資料①での書面調査	あり	空調室系統一括でサンプリング予定	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	ケイ酸カルシウム板		あり	サンプリングHの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	モルタル		なし	材料から判断	○												
							-		配管保温材		空調室は共通と考え、3/5/7Fで代表サンプリング	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.28分析結果から判断
							-		配管パッキン		空調室は共通と考え、3/5/7Fで代表サンプリング								
							-		ダクトキャンバス継手		空調室は共通と考え、3/5/7Fで代表サンプリング								
	湯沸室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	○												
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
		壁	ケイ酸カルシウム板		あり	サンプリングHの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	タイル		あり	サンプリングD/E/Gの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.64分析結果から判断
	男子便所	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	×		化粧石こうボード		試料No.69と同素材と判断								
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングD/E/Gの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
	女子便所	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	×		化粧石こうボード		試料No.69と同素材と判断								
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングD/E/Gの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査） 部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	二次スクリーニング（現場調査） 整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	調査結果 判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
8	機械室（階段横）	天井	不明	調査資料①での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		床	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
	地域情報センター	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取								
		床	タイル		あり	サンプリングD/E/Gの代替候補	×		タイルカーペット		材料から判断。石綿なし								
	防災指令室	天井	岩綿吸音板	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取								
		床	タイル		あり	サンプリングD/E/Gの代替候補	×		タイルカーペット		材料から判断。石綿なし								
	806A会議室	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	×		化粧石こうボード		試料No.69と同素材と判断								
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取								
		床	タイル		あり	サンプリングD/E/Gの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.64分析結果から判断
	806B会議室	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	×		化粧石こうボード		試料No.69と同素材と判断								
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取								
		床	タイル		あり	サンプリングD/E/Gの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.64分析結果から判断
	806C会議室	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	×		化粧石こうボード		試料No.69と同素材と判断								
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取								
		床	タイル		あり	サンプリングD/E/Gの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.64分析結果から判断
	806D会議室	天井	プラスターボード	調査資料①での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	×		化粧石こうボード		試料No.69と同素材と判断								
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		他フロアと同種類と判断。２Fで採取								
		床	タイル		あり	サンプリングD/E/Gの代替候補	○		Pタイル			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.64分析結果から判断
	PS	天井	不明	調査資料①での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
		床	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								

明石市政策局　企画・調整室

〈代表設計者〉
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

明石市役所新庁舎建設工事

K　解体工事　01：事務棟
01-130　アスベスト調査報告書

安井建築設計事務所

最終版　2024.03.25
見積版　2024.03.25
最終契約版

2023020

（2023年版）

石綿含有分析結果一覧

No.	場所 建屋名	場所 フロア	場所 場所	サンプリング建材	部位	分析結果 含有の有無	分析結果 含有率	ファイルNO.	ﾌｧｲﾊﾞｰﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
1	窓口棟	1F	**通路**	石こうボード	天井	無		⑥		R3.7.23	
2				**ビニル巾木**	**巾木**	**含有あり**	**0.11%**		**Ⅲ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ**
3			**書庫前室**	ﾘｼﾝ吹付	天井	無					
4				**長尺シート**	**床**	**含有あり**	**0.12%**		**Ⅲ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ**
5			**中央監視室用 仮眠室**	**ケイカル板**	**天井**	**含有あり**	**0.64% 7.7%**		**Ⅲ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ 0.6% ｱｽﾍﾞｽﾄ 7.7%**
6			湯沸室	化粧石こうボード	天井	無					
7				Pタイル	床	無					
8			**発電機室**	**有孔フレキシブルボード**	**壁**	**含有あり**	**8.4% 1.7%**		**Ⅲ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ 8.4% ｱｽﾍﾞｽﾄ 1.7%**
9			**機械室**	**配管保温材**	**エルボ部**	**含有あり**	**12%**		**Ⅱ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ**
10				配管パッキン	配管	無					
11				ダクトキャンバス継手	ダクト	無					
12				脱衣所	床	無					
13		2F	**ロビー**	**仕上塗材**	**壁**	無					1層目 含有無し
14						無					2層目 含有無し
15						**含有あり**	**1.50%**		**Ⅲ**		**3層目 ｸﾘｿﾀｲﾙ**
16			**国民健康保険課**	**ビニル巾木**	**巾木**	**含有あり**	**0.11%**		**Ⅲ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ**
17			**Pタイル**		**床**	**含有あり**	**2.2%**		**Ⅲ**	R3.7.23	**ｸﾘｿﾀｲﾙ**
18			**福祉局 会議室**	**岩綿吸音板**	**天井**	**含有あり**	**2.0%**		**Ⅲ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ**
19			書庫（B）	石こうボード	天井	無					
20			**面談室**	**長尺シート**	**床**	無					1層目 含有無し
21						**含有あり**	**3.9%**		**Ⅲ**		**2層目 ｸﾘｿﾀｲﾙ**
22		中2F	**中央監視室**	**フキシブルボード**	**天井**	無				R3.7.23	1層目 含有無し
23						**含有あり**	**5.2%**		**Ⅲ**		**2層目 ｸﾘｿﾀｲﾙ**
24		外壁	建屋外壁	仕上塗材	外壁	無				R3.7.23	

※竪樋は事務所棟にならうものとする
※本数は4本（各北・南）とする

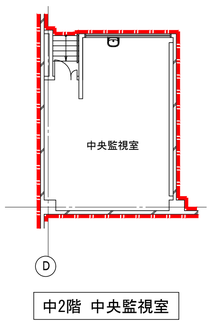

中2階 中央監視室

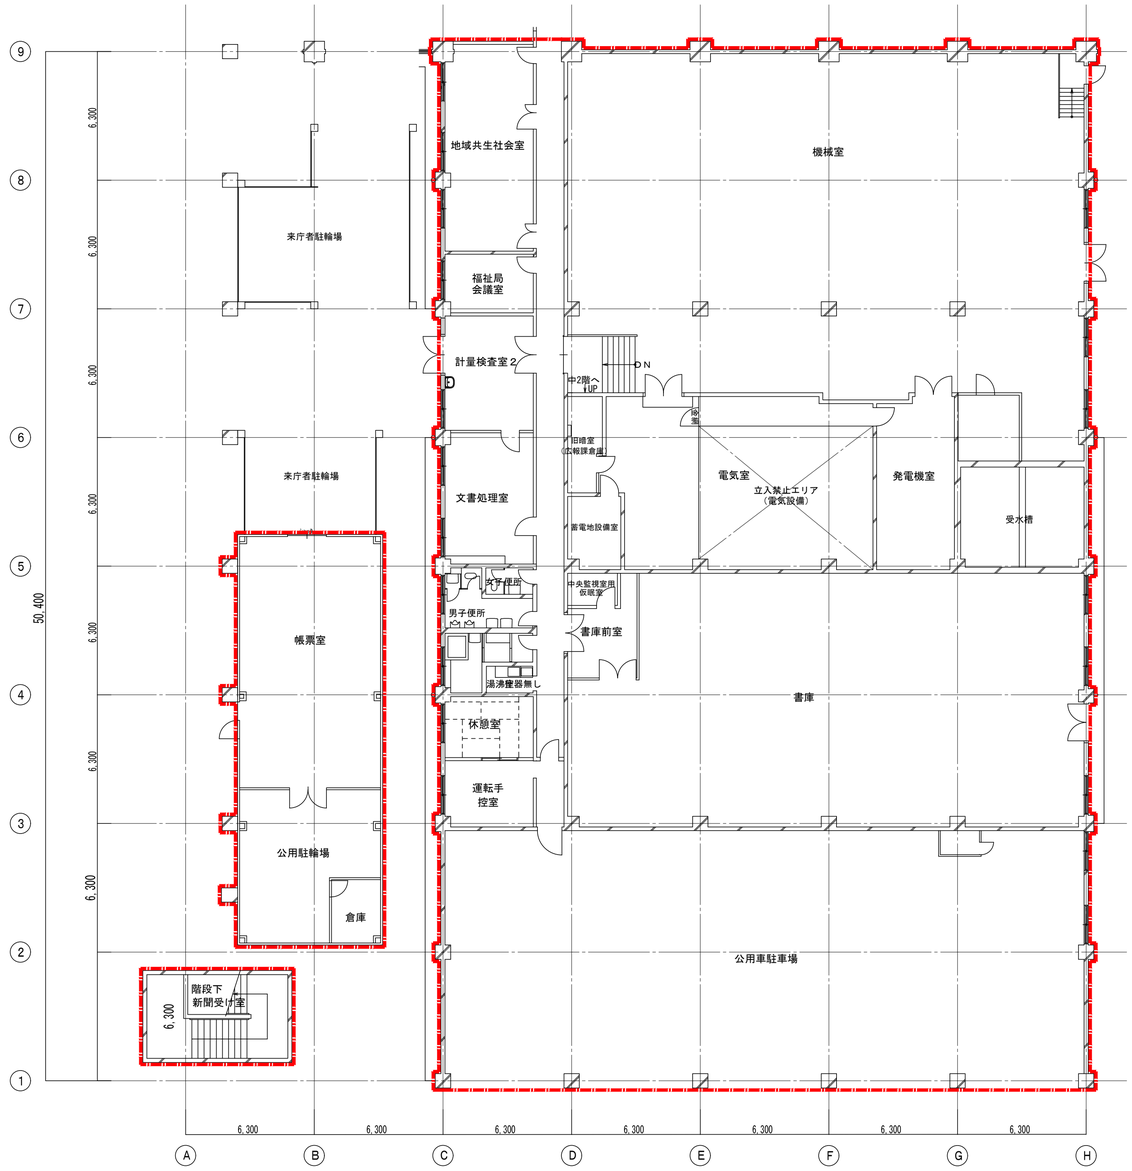

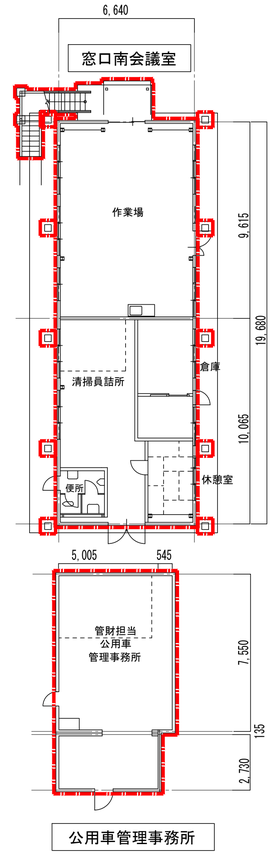

公用車管理事務所

1階 平面図 1:150

範囲内は本図面による

凡例

	RC		アルミパーティション（ガラス腰窓付）				特記なき限り全て解体
	CBt100						
	LGS下地壁						
W	木軸下地壁						
	アルミパーティション						

（2023年版）

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
〈代表設計者〉 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨	K	解体工事 02:窓口棟	最終版 2024.03.25
	02-01	1階平面図 1:150	見積版 2024.03.25
		安井建築設計事務所	最終契約版

20230220

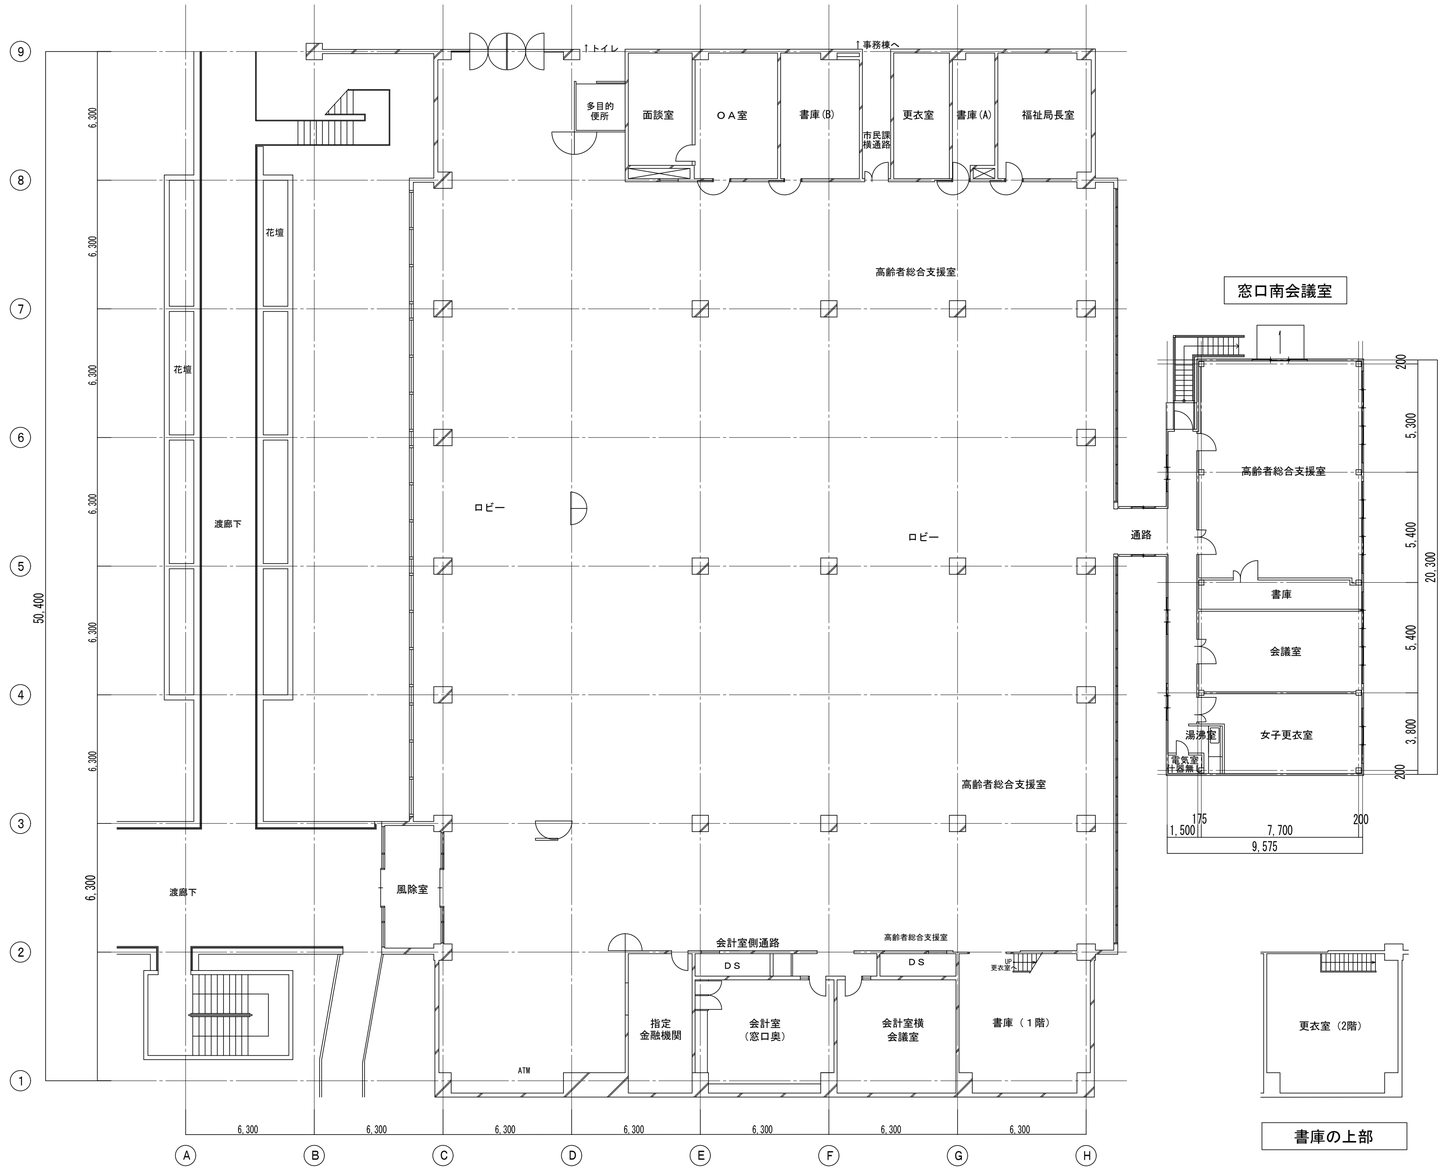

2階　平面図　1:150

凡例

	RC		アルミパーティション（ガラス腰窓付）				特記なき限り全て解体
	CBt100						
	LGS下地壁						
W	木軸下地壁						
	アルミパーティション						

（2023年版）

明石市政策局　企画・調整室

<代表設計者>
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

明石市役所新庁舎建設工事

K	解体工事　02:窓口棟		最終版	2024. 03. 25
02-02	２階平面図	1:150	見積版	2024. 03. 25
	安井建築設計事務所		最終契約版	

20230220

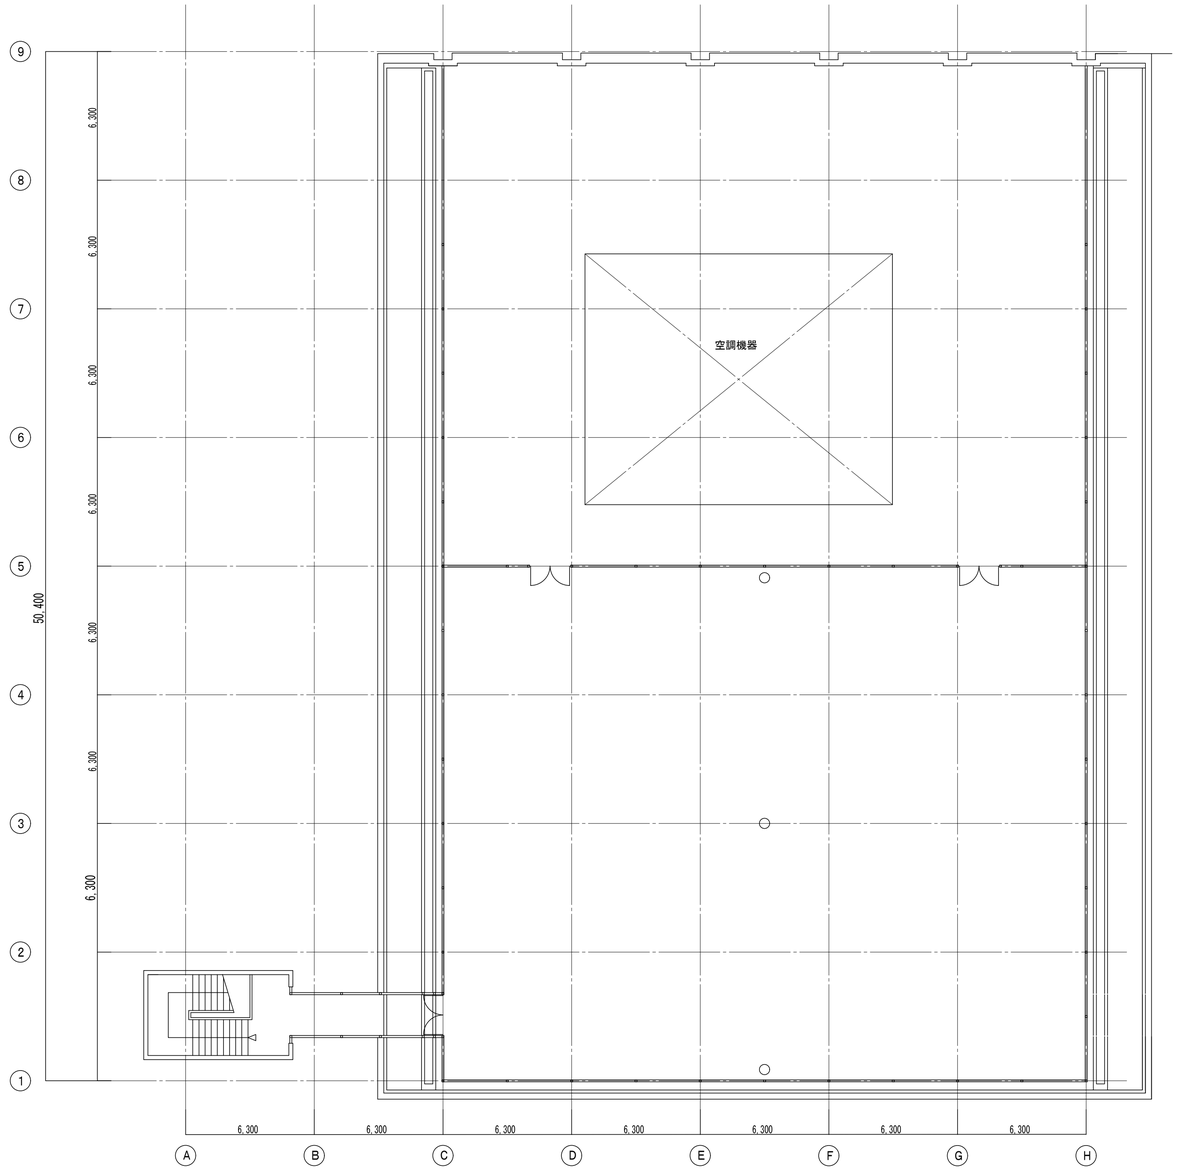

屋上　平面図　　1:150

凡例

RC		アルミパーティション（ガラス腰窓付）				特記なき限り全て解体
CBt100						
LGS下地壁						
W 木軸下地壁						
アルミパーティション						

明石市政策局　企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
<代表設計者> 一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号 南浦　琢磨	K	解体工事　02:窓口棟	最終版　2024. 03. 25
	02-03	屋上平面図　1:150	見積版　2024. 03. 25
		安井建築設計事務所	最終契約版

（2023年版）

20230220

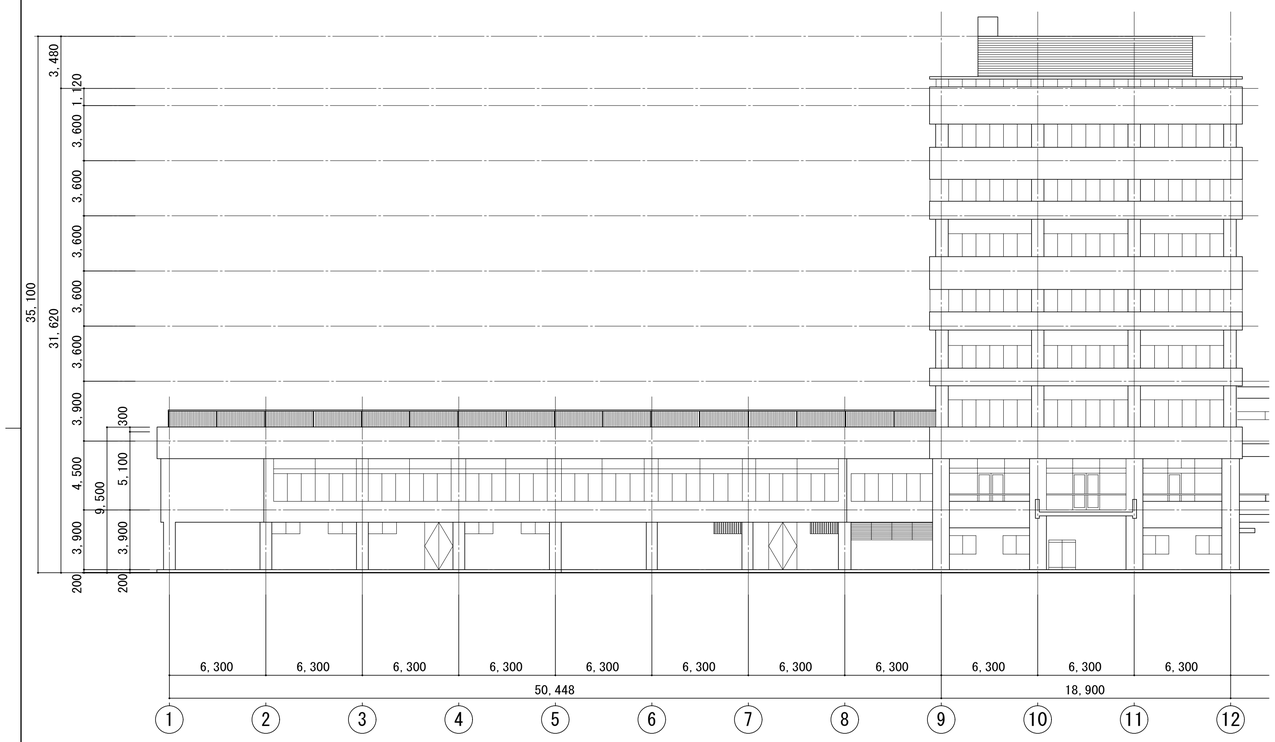

南立面図　1/200

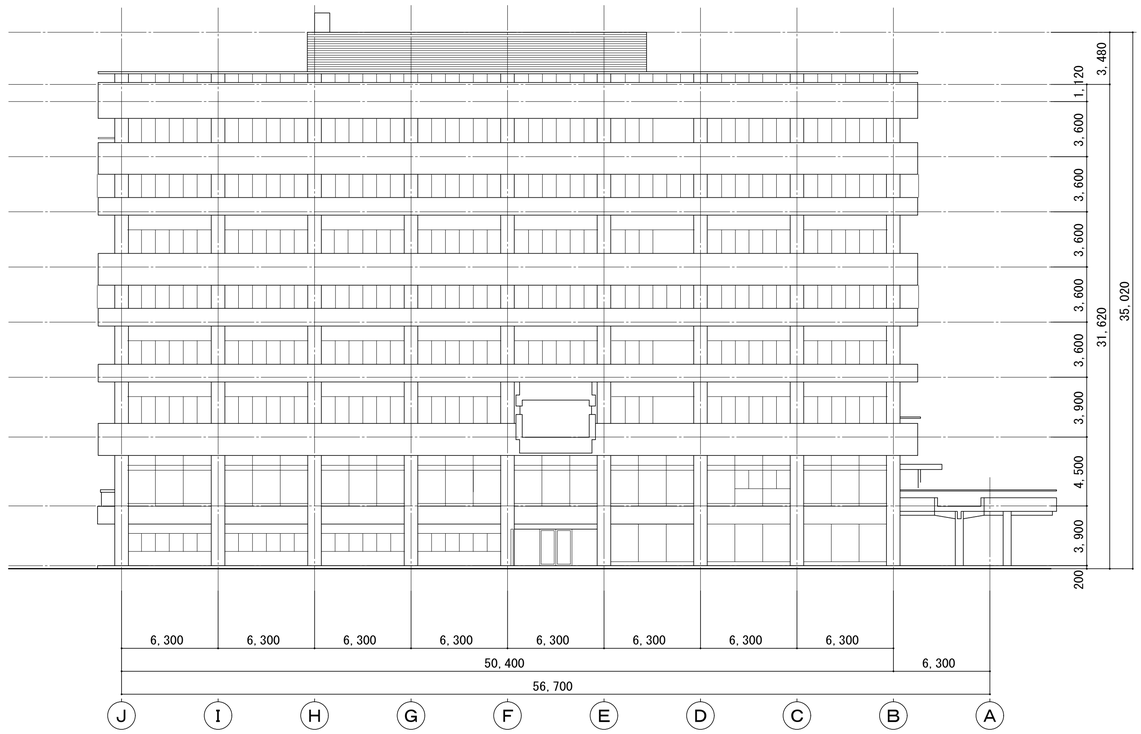

東立面図　1/200

※特記なき限り全て解体

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
<代表設計者> 一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号 南浦　琢磨	K	解体工事　02:窓口棟	最終版　2024.03.25
	02-04	立面図 1　1:200	見積版　2024.03.25
		安井建築設計事務所	最終契約版

（2023年版）

20230220

南立面図　1/200

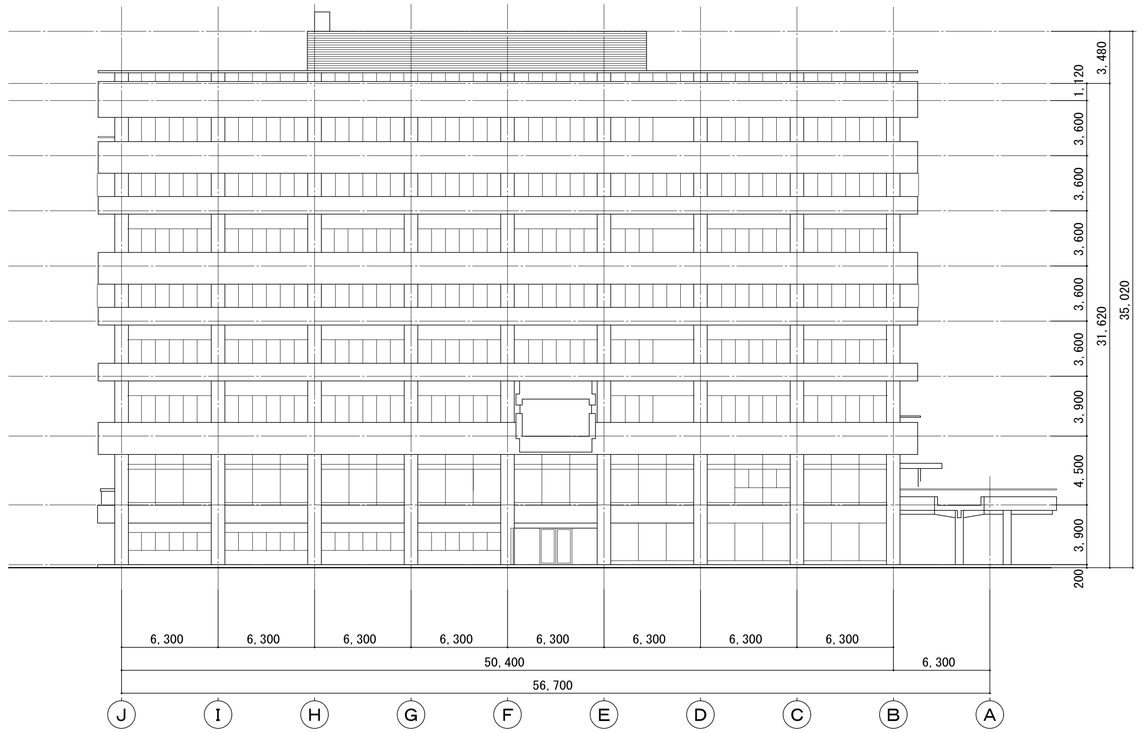

東立面図　1/200

※特記なき限り全て解体

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
<代表設計者> 一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号 南浦　琢磨	K	解体工事　02:窓口棟	最終版　2024.03.25
	02-05	立面図２　1:200	見積版　2024.03.25
		安井建築設計事務所	最終契約版

（2023年版）

20230220

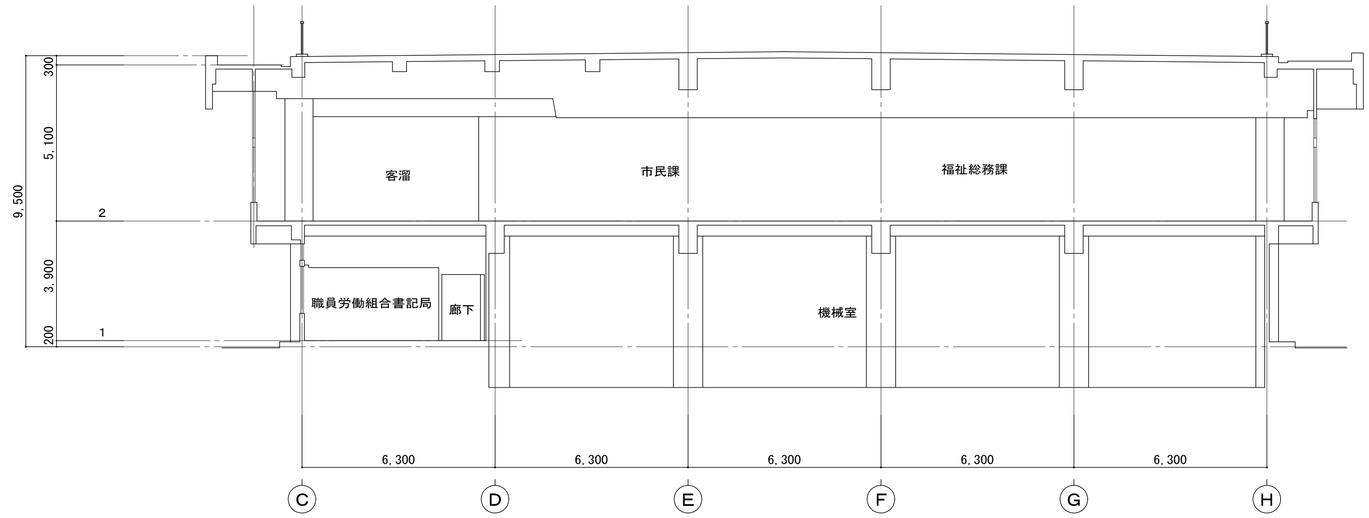

X－X断面図　1/100

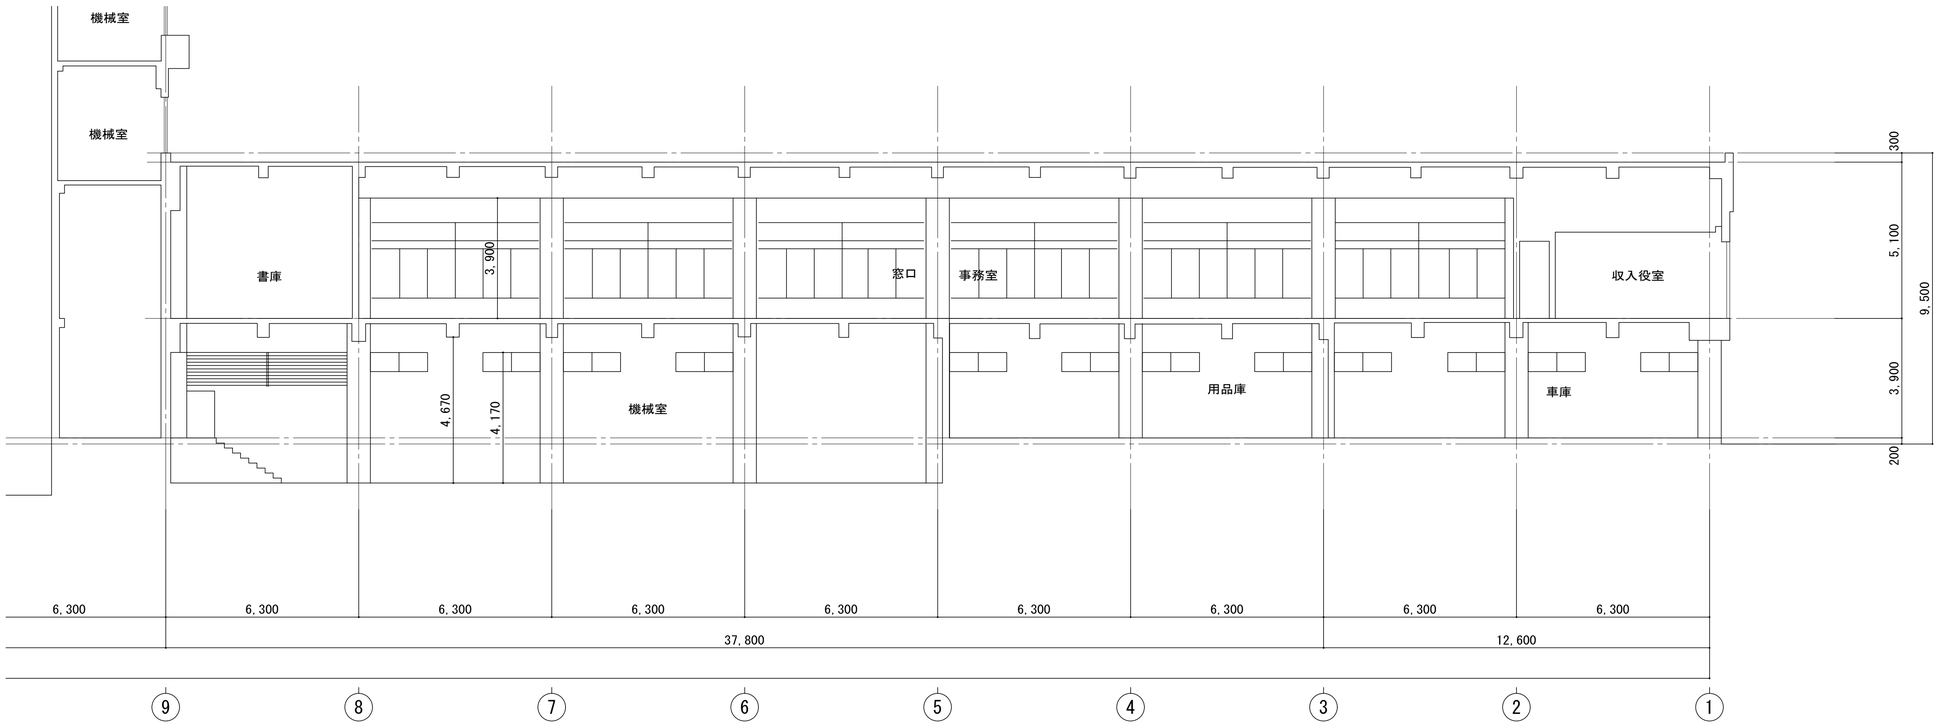

Y－Y断面図　1/100

※特記なき限り全て解体

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
<代表設計者> 一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号 南浦　琢磨	K	解体工事　02:窓口棟	最終版　2024. 03. 25
	02-06	断面図　1:100	見積版　2024. 03. 25
		安井建築設計事務所	最終契約版

20230220

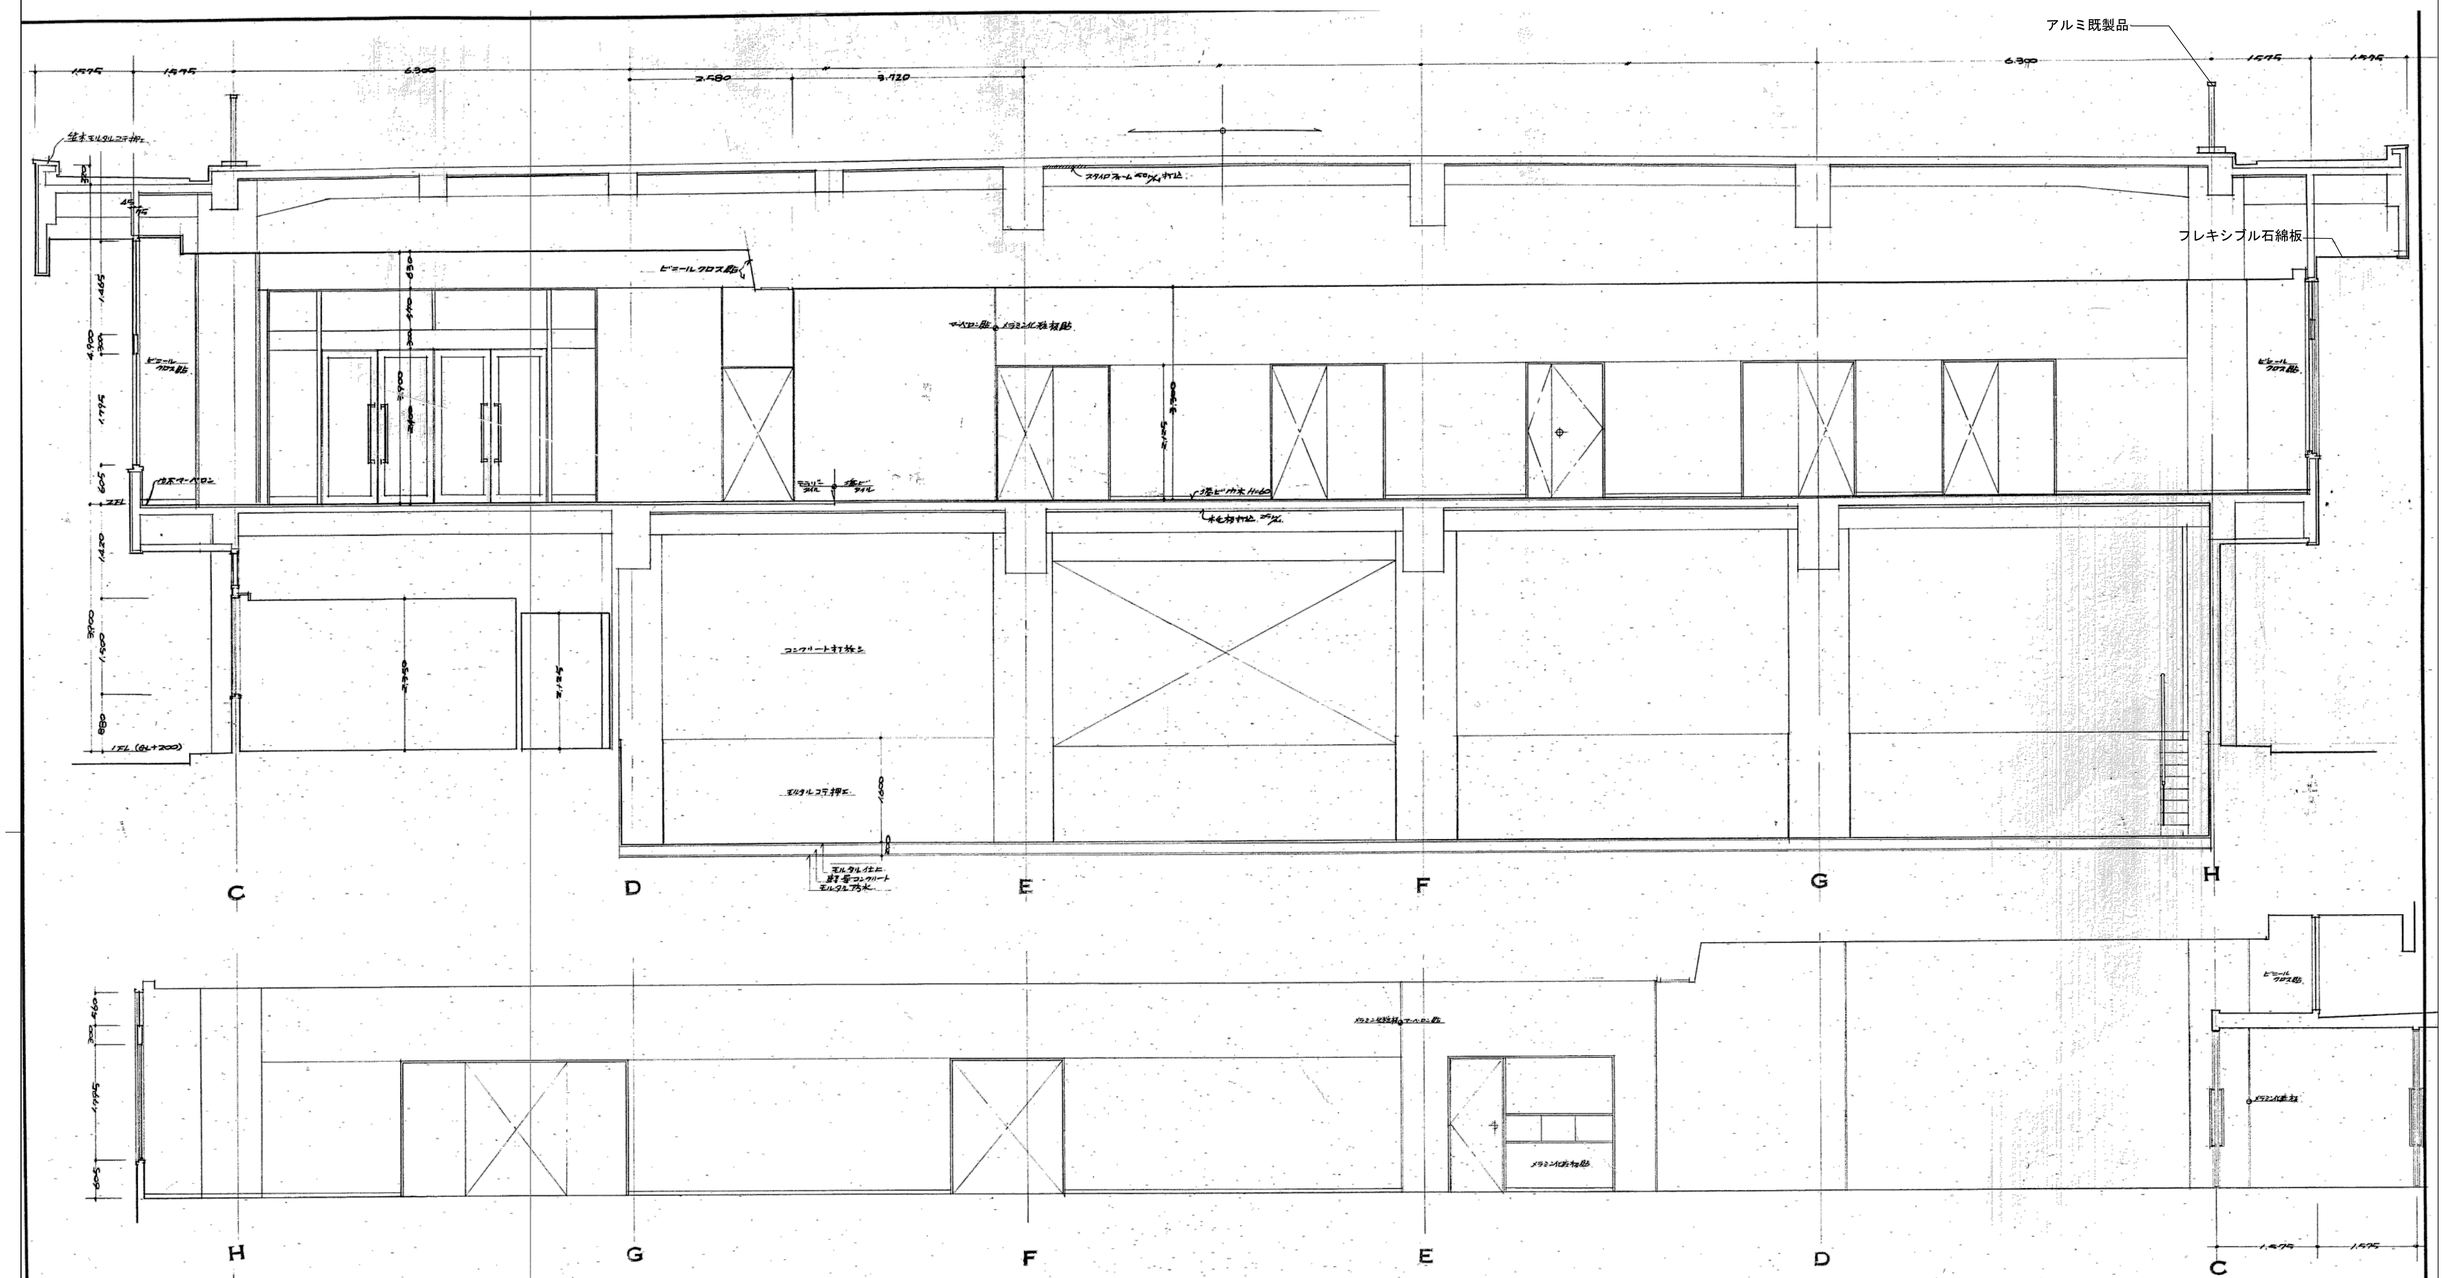

※特記なき限り全て解体

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
<代表設計者> 一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号 南浦　琢磨	K	解体工事　02:窓口棟	最終版 2024. 03. 25
	02-07	断面展開図 –	見積版 2024. 03. 25
		安井建築設計事務所	最終契約版

（2023年版）

20230220

※特記なき限り全て解体

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
	K	解体工事　02:窓口棟	最終版　2024.03.25
	02-08	機械室平面詳細図	見積版　2024.03.25
		安井建築設計事務所	最終契約版

〈代表設計者〉
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

（2023年版）

アスベスト含有材料凡例　※特記なき限り右記

- Pタイル　t2.0mm
- ビニル床タイル　t2.0mm
- ビニル巾木　t2.0mm
- ケイカル板　t6.0mm
- 石膏ボード　t6.0mm
- 石膏ボード　t9.5mm
- 石膏ボード　t21.5mm
- 石膏ボード　t28.5mm
- ビニル床シート　t2.0mm
- 仕上塗材　t2.0mm
- 有孔フレキシブルボード　t6.0mm
- 岩綿吸音板　t21.5mm
- フレキシブルボード　t6.0mm
- タイル　t10.0mm
- ビニル床シート　t2.5mm

アスベスト調査 結果一覧表

■対象建築物

施設名	明石市役所　窓口棟　1F
竣工年	1970年
所在地	兵庫県明石市中崎町１丁目５番１号
構造・階数	RC造 2階建
延床面積	3,396㎡

■調査

	一次調査（書面調査）	二次調査（現場調査）
調査会社	株式会社 ニチアスセムクリート	株式会社 ニチアスセムクリート
調査責任者	中川英人	中川英人

■分析

分析会社	株式会社 サン・テクノス

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査） 部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	二次スクリーニング（現場調査） 整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	分析結果 判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
1	通路	天井	プラスターボード	調査資料⑧での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングA	○	採取	石こうボード	1		分析	なし						
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-	採取	木製/ビニル巾木	2	使用材料確認。石綿含有の可能性あり。採取	分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	0.11%	②	Ⅲ	R3.7.22	
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル		試料No.7と同素材と判断								
	書庫前室	天井	リシン吹付	調査資料⑧での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングB	○	採取	リシン吹付	3		分析	なし						
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.2と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.2分析結果から判断
		床	ビニルシート		あり	竣工年度によりサンプリングC	○	採取	長尺シート	4		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	0.12%	②	Ⅲ	R3.7.22	
	中央監視室用仮眠室	天井	石綿セメント板	調査資料⑧での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングD	○	採取	ケイ酸カルシウム板	5	材料違いを確認。石綿含有の可能性あり。採取	分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ ｱﾓｻｲﾄ	0.64% 7.7%	②	Ⅲ	R3.7.22	
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	ソフト巾木		あり	竣工年度によりサンプリングE	○												
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル										
	湯沸室	天井	プラスターボード	調査資料⑧での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングF	○	採取	化粧石こうボード	6		分析	なし						
		壁	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
		壁	ケイ酸カルシウム板		あり		○												
		床	タイル		あり	竣工年度によりサンプリングG	○	採取	Pタイル	7	試料No.7と同素材と判断	分析	なし						
	発電機室	天井	不明	調査資料⑧での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		木毛板		材料から判断。石綿なし								
		壁	石綿セメント板		あり	竣工年度によりサンプリングH	○	採取	有孔フレキシブルボード	8		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ ｱﾓｻｲﾄ	8.4% 1.7%	②	Ⅲ	R3.7.22	
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		床	モルタル		なし	材料から判断	○												
		-	配管保温材		あり	竣工年度によりサンプリングI	○				試料No.9と同素材のため、採取場所変更								
	機械室	天井	不明	調査資料⑧での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		木毛板		材料から判断。石綿なし								
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		床	モルタル		なし	材料から判断	○												
		-	配管パッキン		あり	竣工年度によりサンプリングJ	○	採取	配管パッキン	10		分析	なし						
		-	ダクトキャンバス継手		あり	竣工年度によりサンプリングK	○	採取	ダクトキャンバス継手	11		分析	なし						
							-	採取	配管保温材	9	試料No.2と同素材と判断	分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	12%	②	Ⅱ	R3.7.22	
	脱衣所	天井	ケイ酸カルシウム板	調査資料⑧での書面調査	あり	図面で不確定のため、現地確認	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製/ビニル巾木		ビニル巾木は試料No.2と同種類と判断。	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.2分析結果から判断
		床	ビニルシート		あり	竣工年度によりサンプリングL	○	採取	長尺シート	12		分析	なし						
	地域共生社会室 地域総合支援担当	天井	木板	調査資料⑧での書面調査	なし	材料から判断	○		木質有孔板		材料から判断。石綿なし								
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.2と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.2分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル		試料No.7と同素材と判断								
	福祉局 会議室	天井	岩綿吸音板	調査資料⑧での書面調査	あり	図面で不確定のため、現地確認	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製/ビニル巾木		ビニル巾木は試料No.2と同種類と判断。	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.2分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル		試料No.7と同素材と判断								
	計量検査室（２）	天井	岩綿吸音板	調査資料⑧での書面調査	あり	図面で不確定のため、現地確認	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	プラスターボード		あり	サンプリングFの代替候補	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製/ビニル巾木		ビニル巾木は試料No.2と同種類と判断。	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.2分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル		試料No.7と同素材と判断								

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査） 部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	二次スクリーニング（現場調査） 整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	調査結果 判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
1	旧暗室（広報課倉庫）	天井	不明	調査資料⑧での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		木毛板		材料から判断。石綿なし								
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		床	モルタル		なし	材料から判断	○												
	文書処理室	天井	木板	調査資料⑧での書面調査	なし	材料から判断	○		木質有孔板		材料から判断。石綿なし								
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製/ビニル巾木		ビニル巾木は試料No.2と同種類と判断。	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.2分析結果から判断
		床	モルタル		なし	材料から判断	○		Pタイル		試料No.7と同素材と判断								
	蓄電池設置室	天井	不明	調査資料⑧での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		木毛板		材料から判断。石綿なし								
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		床	モルタル		なし	材料から判断	×		磁器質タイル		材料から判断。石綿なし								
	電気室	天井	不明	調査資料⑧での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		木毛板		材料から判断。石綿なし								
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		床	モルタル		なし	材料から判断	×		Pタイル		試料No.7と同素材と判断								
	蓄電池設置室（２）	天井	不明	調査資料⑧での書面調査	不明	図面未確認のため、現地確認	-		化粧合板		材料から判断。石綿なし								
		壁	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		化粧合板		材料から判断。石綿なし								
		床	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		モルタル		材料から判断。石綿なし								
	男子便所	天井	プラスターボード	調査資料⑧での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	×		化粧石こうボード		試料No.6と同素材と判断								
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
	女子便所	天井	プラスターボード	調査資料⑧での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	×		化粧石こうボード		試料No.6と同素材と判断								
		壁	磁器質タイル		なし	材料から判断	○												
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	×		モザイクタイル		材料から判断。石綿なし								
	脱衣所前室	天井	ケイ酸カルシウム板	調査資料⑧での書面調査	あり	図面で不確定のため、現地確認	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.5分析結果から判断
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.2と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.2分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル		試料No.7と同素材と判断								
	風呂場	-	ユニットバス	調査資料⑧での書面調査	なし	材料から判断	○												
	休憩室	天井	プラスターボード	調査資料⑧での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		床	たたみ		なし	材料から判断	○												
	運転手控室	天井	プラスターボード	調査資料⑧での書面調査	あり	サンプリングFの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.2と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.2分析結果から判断
		床	タイル		あり	サンプリングGの代替候補	○		Pタイル		試料No.7と同素材と判断								
	書庫	天井	リシン吹付	調査資料⑧での書面調査	あり	サンプリングBの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.2と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.2分析結果から判断
		床	ビニルシート		あり	サンプリングCの代替候補	○		長尺シート			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.4分析結果から判断
	公用車駐車場	天井	モルタル	調査資料⑧での書面調査	なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		床	モルタル		なし	材料から判断	○												

明石市政策局 企画・調整室

明石市役所新庁舎建設工事

K　解体工事　02:窓口棟

02-09　アスベスト調査報告書

〈代表設計者〉
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

安井建築設計事務所

最終版	2024.03.25
見積版	2024.03.25
最終契約版	

2023020

（2023年版）

アスベスト含有材料凡例　※特記なき限り右記

Pタイル	t2.0mm
ビニル床タイル	t2.0mm
ビニル巾木	t2.0mm
ケイカル板	t6.0mm
石膏ボード	t6.0mm
石膏ボード	t9.5mm
石膏ボード	t21.5mm
石膏ボード	t28.5mm
ビニル床シート	t2.0mm
仕上塗材	t2.0mm
有孔フレキシブルボード	t6.0mm
岩綿吸音板	t21.5mm
フレキシブルボード	t6.0mm
タイル	t10.0mm
ビニル床シート	t2.5mm

アスベスト調査 結果一覧表

■ 対象建築物

施設名	明石市役所　窓口棟　2F
竣工年	1970年
所在地	兵庫県明石市中崎町１丁目５番１号
構造・階数	RC造 2階建
延床面積	3,396㎡

■ 調査

	一次調査（書面調査）	二次調査（現場調査）
調査会社	株式会社 ニチアスセムクリート	株式会社 ニチアスセムクリート
調査責任者	中川英人	中川英人

■ 分析

分析会社	株式会社 サン・テクノス

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査） 部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	二次スクリーニング（現場調査） 整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	分析結果 判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
2	ロビー	天井	岩綿吸音板	調査資料⑥での書面調査	あり	サンプリングCの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	仕上塗材		あり	竣工年度によりサンプリングA	○	採取	仕上塗材	13/14/15		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	なし なし 1.5%	②	Ⅲ	R3.7.22	1階目：なし　2層目：なし 3層目：石綿含有
		壁	石調パネル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○		化粧合板		材料から判断。石綿なし								
		巾木	ソフト巾木		あり	サンプリングCの代替候補	○				試料No.16と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		アルミ製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	石調タイル		なし	材料から判断	○		テラゾータイル		材料から判断。石綿なし								
		床	タイル		あり	図面で不確定のため、現地確認	○		Pタイル		試料No.17と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.17分析結果から判断
		床	ビニルシート		あり	サンプリングFの代替候補	○		長尺シート			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.20/21分析結果から判断
	国民健康保険課	天井	岩綿吸音板	調査資料⑥での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○												
		壁	仕上塗材		あり	竣工年度によりサンプリングB	○				試料No.13/14/15と同素材と判断。採取せず	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.13/14/15分析結果から判断
		巾木	ソフト巾木		あり	竣工年度によりサンプリングC	○	採取	ビニル巾木	16		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	0.11%	②	Ⅲ	R3.7.22	
		床	ビニルシート		あり	サンプリングFの代替候補	○		長尺シート			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.20/21分析結果から判断
		床	石調タイル		なし	材料から判断	○		テラゾータイル		材料から判断。石綿なし								
							-	採取	Pタイル	17	現場で建材確認。石綿含有の可能性。採取	分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	2.2%	②	Ⅲ	R3.7.22	
	福祉局 会議室	天井	岩綿吸音板	調査資料⑥での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングD	○	採取	岩綿吸音板	18		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	2.0%	②	Ⅲ	R3.7.22	
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.16と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	図面で不確定のため、現地確認	○		Pタイル		試料No.17と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.17分析結果から判断
	書庫（B）	天井	プラスターボード	調査資料⑥での書面調査	あり	竣工年度によりサンプリングE	○	採取	石こうボード	19		分析	なし						
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.16と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	図面で不確定のため、現地確認	○		Pタイル		試料No.17と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.17分析結果から判断
	面談室	天井	岩綿吸音板	調査資料⑥での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.16と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	ビニルシート		あり	竣工年度によりサンプリングF	○	採取	長尺シート	20/21		分析	含有あり	ｸﾘｿﾀｲﾙ	なし 3.9%	②	Ⅲ	R3.7.22	1階目：なし　2層目：石綿含有
	多目的便所	天井	プラスターボード	調査資料⑥での書面調査	あり	サンプリングEの代替候補	×		化粧石こうボード										
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.16と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	ビニルシート		あり	サンプリングFの代替候補	○		長尺シート			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.20/21分析結果から判断
	市民課	天井	岩綿吸音板	調査資料⑥での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○												
		壁	仕上塗材		あり	サンプリングA/Bの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.13/14/15分析結果から判断
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		壁	石調パネル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.16と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	図面で不確定のため、現地確認	○		Pタイル		試料No.17と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.17分析結果から判断
		床	石調タイル		なし	材料から判断	○		テラゾータイル		材料から判断。石綿なし								
		床	ビニルシート		あり	サンプリングFの代替候補	○		長尺シート			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.20/21分析結果から判断
	OA室	天井	岩綿吸音板	調査資料⑥での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.16と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	図面で不確定のため、現地確認	○		Pタイル		試料No.17と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.17分析結果から判断

階数	部屋名	一次スクリーニング（書面調査） 部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	二次スクリーニング（現場調査） 整合性確認	採取の有無	建材名	試料No.	特記事項	調査結果 判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
2	市民課横 通路	天井	岩綿吸音板	調査資料⑥での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	タイル		あり	図面で不確定のため、現地確認	○		Pタイル		試料No.17と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.17分析結果から判断
	更衣室	天井	プラスターボード	調査資料⑥での書面調査	あり	サンプリングEの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.16と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	図面で不確定のため、現地確認	○		Pタイル		試料No.17と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.17分析結果から判断
	書庫（A）	天井	プラスターボード	調査資料⑥での書面調査	あり	サンプリングEの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.16と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	図面で不確定のため、現地確認	○		Pタイル		試料No.17と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.17分析結果から判断
	福祉局長室	天井	岩綿吸音板	調査資料⑥での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.16と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	図面で不確定のため、現地確認	○		Pタイル		試料No.17と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.17分析結果から判断
	福祉総務課	天井	岩綿吸音板	調査資料⑥での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○												
		壁	仕上塗材		あり	サンプリングA/Bの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.13/14/15分析結果から判断
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.16と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	図面で不確定のため、現地確認	○		Pタイル		試料No.17と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.17分析結果から判断
	高齢者総合支援室 高年福祉課	天井	岩綿吸音板	調査資料⑥での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○												
		壁	仕上塗材		あり	サンプリングA/Bの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.13/14/15分析結果から判断
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.16と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	図面で不確定のため、現地確認	○		Pタイル		試料No.17と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.17分析結果から判断
	長寿医療課	天井	岩綿吸音板	調査資料⑥での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○												
		壁	仕上塗材		あり	サンプリングA/Bの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.13/14/15分析結果から判断
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.16と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	図面で不確定のため、現地確認	○		Pタイル		試料No.17と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.17分析結果から判断
	高齢者総合支援室	天井	岩綿吸音板	調査資料⑥での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○												
		壁	仕上塗材		あり	サンプリングA/Bの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.13/14/15分析結果から判断
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.16と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		あり	図面で不確定のため、現地確認	○		Pタイル		試料No.17と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.17分析結果から判断
	風除室	天井	鋼板	調査資料⑥での書面調査	なし	材料から判断	○		鋼製スパンドレル		材料から判断。石綿なし								
		壁	石調パネル		なし	材料から判断	○												
		壁	鋼板		なし	材料から判断	○												
		巾木	石調巾木		なし	材料から判断	○												
		床	石調タイル		なし	材料から判断	○		テラゾータイル		材料から判断。石綿なし								
	指定金融機関	天井	岩綿吸音板	調査資料⑥での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○												
		壁	モルタル		なし	材料から判断	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.16と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	ビニルシート		あり	サンプリングFの代替候補	○		長尺シート			みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.20/21分析結果から判断
		床	タイル		あり	図面で不確定のため、現地確認	○		Pタイル		試料No.17と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.17分析結果から判断
	会計室（窓口奥）	天井	岩綿吸音板	調査資料⑥での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○												
		壁	木板		なし	材料から判断	○												
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		木製巾木		材料から判断。石綿なし								
		床	タイル		あり	図面で不確定のため、現地確認	○		タイルカーペット		材料から判断。石綿なし								
	会計室（窓口側）	天井	岩綿吸音板	調査資料⑥での書面調査	あり	サンプリングDの代替候補	○												
		壁	仕上塗材		あり	サンプリングA/Bの代替候補	○					みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.13/14/15分析結果から判断
		巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-		ビニル巾木		試料No.16と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.16分析結果から判断
		床	タイル		不明	図面未確認のため、現地確認	○		Pタイル		試料No.17と同素材と判断	みなし	含有あり	－	－	－	Ⅲ	－	試料No.17分析結果から判断

明石市政策局 企画・調整室

明石市役所新庁舎建設工事

K　解体工事　02:窓口棟

02-10　アスベスト調査報告書

安井建築設計事務所

〈代表設計者〉
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

最終版	2024.03.25
見積版	2024.03.25
最終契約版	

20230220

二次スクリーニング（現場調査）

階数	部屋名	部位	建材名	試料No.	特記事項	判断根拠	石綿の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	アスベストレベル	試料採取日	備考	整合性確認
2	会計相談路	天井	岩綿吸音板											○
		壁	木板											○
		巾木	不明		材料から判断、石綿なし									-
		床	タイル		材料から判断、石綿なし									○
	書庫（1階部）	天井	鋼板											○
		壁	モルタル		試料No.16は同素材と判断	みなし	含有あり	—	—	—	Ⅲ	—	試料No.16分析結果から判断	-
		巾木	不明		試料No.17は同素材と判断	みなし	含有あり	—	—	—	Ⅲ	—	試料No.17分析結果から判断	○
		床	タイル											○
	更衣室（2階部）	天井	木毛板											○
		天井	モルタル											○
		壁	モルタル											○
		床	タイル											○
	中央監視室（中2階）	天井	石膏セメント板											○
		壁	モルタル											○
		巾木	不明											-
		床	タイル											○

一次スクリーニング（書面調査）

部屋名	部位	建材名	調査方法	石綿含有の可能性	特記事項	整合性確認
会計相談路	天井	岩綿吸音板	調査資料⑥での書面調査	あり	サンプリングDの代替検体	○
	壁	木板		なし	材料から判断	○
	巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-
	床	タイル		あり	図面で不確定のため、現地確認	○
書庫（1階部）	天井	鋼板	調査資料⑥での書面調査	なし	材料から判断	○
	壁	モルタル		なし	材料から判断	○
	巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-
	床	タイル		あり	図面で不確定のため、現地確認	○
更衣室（2階部）	天井	木毛板	調査資料⑥での書面調査	なし	材料から判断	○
	天井	モルタル		なし	材料から判断	○
	壁	モルタル		なし	材料から判断	○
	床	タイル		あり	図面で不確定のため、現地確認	○
中央監視室（中2階）	天井	石膏セメント板	調査資料⑥での書面調査	あり	図面で不確定のため、現地確認	○
	壁	モルタル		なし	材料から判断	○
	巾木	不明		不明	図面未確認のため、現地確認	-
	床	タイル		あり	図面で不確定のため、現地確認	○

調査結果

判断根拠	含有の有無	石綿の種類	含有率	報告書NO.	アスベストレベル	試料採取日	備考
みなし	含有あり	—	—	—	Ⅲ	—	試料No.17分析結果から判断
分析	含有あり	クリソタイル	3成分 5.2%	②	Ⅲ	R3.7.22	1層目：なし 2層目：石綿含有
みなし	含有あり	—	—	—	Ⅲ	—	試料No.16分析結果から判断
みなし	含有あり	—	—	—	Ⅲ	—	試料No.17分析結果から判断

アスベスト含有材料凡例　※特記なき限り右記

	Pタイル　t2.0mm	石膏ボード　t9.5mm	有孔フレキシブルボード　t6.0mm
	ビニル床タイル　t2.0mm	石膏ボード　t21.5mm	岩綿吸音板　t21.5mm
	ビニル巾木　t2.0mm	石膏ボード　t28.5mm	フレキシブルボード　t6.0mm
	ケイカル板　t6.0mm	ビニル床シート　t2.0mm	タイル　t10.0mm
	石膏ボード　t6.0mm	仕上塗材　t2.0mm	ビニル床シート　t2.5mm

明石市政策局 企画・調整室

〈代表設計者〉
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

明石市役所新庁舎建設工事

K　解体工事　02:窓口棟　最終版　2024. 03. 25

02-11　アスベスト調査報告書　見積版　2024. 03. 25

安井建築設計事務所　最終契約版

石綿含有分析結果一覧

No.	場所			サンプリング建材	部位	分析結果		ファイルNO.	ｱｽﾍﾞｽﾄﾚﾍﾞﾙ	試料採取日	備考
	建屋名	フロア	場所			含有の有無	含有率				
72	議会棟	1F	機械室	吹付ロックウール	天井	無				R3.7.22	
73				仕上塗材	天井	無					
74				配管保温材	エルボ部	無					
75				ダクトキャンバス継手	ダクト	無					
76			ロビー	岩綿吸音板	天井	無					
77			ミーティングルーム	Pタイル	床	無					
78			廊下	Pタイル	床	無					
79			児童福祉課 倉庫	ジプトーン	天井	無					
80			**市議会エントランスホール**	**ひる石吹付**	**天井**	**含有あり**	**5.6% 0.3% 1.9%**		**Ⅰ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ 5.6% ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ 0.3% ﾄﾚﾓﾗｲﾄ/ｱｸﾃｨﾉﾗｲﾄ 1.9%**
81		2F	**前室**	**ケイカル板**	**天井**	**含有あり**	**1.7% 15%**		**Ⅲ**	R3.7.22	**ｸﾘｿﾀｲﾙ 1.7% ｱﾓｻｲﾄ 15%**
82			**ビニル巾木**	**巾木**	**含有あり**	**0.2%**			**Ⅲ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ**
83			**資料室**	**Pタイル**	**床**	**含有あり**	**3.8%**		**Ⅲ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ**
84			**準備室**	**岩綿吸音板**	**天井**	**含有あり**	**2.3%**		**Ⅲ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ**
85			**空調室**	吹付ロックウール	天井	無		②			
86				**有孔フレキシブルボード**	**壁**	**含有あり**	**17% 3.5%**		**Ⅲ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ 17% ｱﾓｻｲﾄ 3.5%**
87				**配管保温材**	**エルボ部**	**含有あり**	**12% 0.6%**		**Ⅱ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ 12% ｱﾓｻｲﾄ 0.6%**
88				**配管パッキン**	**配管**	**含有あり**	**64%**		**Ⅲ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ**
89				ダクトキャンバス継手	ダクト	無					
90		3F	廊下１	岩綿吸音板	天井	無				R3.7.22	
91			**図書室**	**Pタイル**	**床**	**含有あり**	**3.3%**		**Ⅲ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ**
92			便所前室	ジプトーン	天井	無					
93			便所前室横 倉庫	石こうボード	天井	無					
94			**男子便所（２）**	**長尺シート**	**床**	**含有あり**	**5.0%**		**Ⅲ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ**
95			**湯沸室（２）**	**ケイカル板**	**天井**	**含有あり**	**3.0% 40%**		**Ⅲ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ 3.0% ｱﾓｻｲﾄ 40%**
96			**議会局**	**Pタイル**	**床**	**含有あり**	**5.3%**		**Ⅲ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ**
97		4F	EV機械室	仕上塗材	天井	無				R3.7.22	
98			**空調室**	仕上塗材	壁	無					
99				**配管保温材**	**エルボ部**	**含有あり**	**16% 1.3%**		**Ⅱ**		**ｸﾘｿﾀｲﾙ 16% ｱﾓｻｲﾄ 1.3%**
100				配管パッキン	配管	無					
101				ダクトキャンバス継手	ダクト	無					
102			記者席	仕上塗材	壁	無					
103			傍聴席	ひる石吹付	天井	無					
104				仕上塗材	壁	無					
105		-	**階段室**	**Pタイル**	**床**	**含有あり**	**3.9%**		**Ⅲ**	R3.7.22	**ｸﾘｿﾀｲﾙ**
106		外壁	外部階段	仕上塗材	段裏	無				R3.7.22	

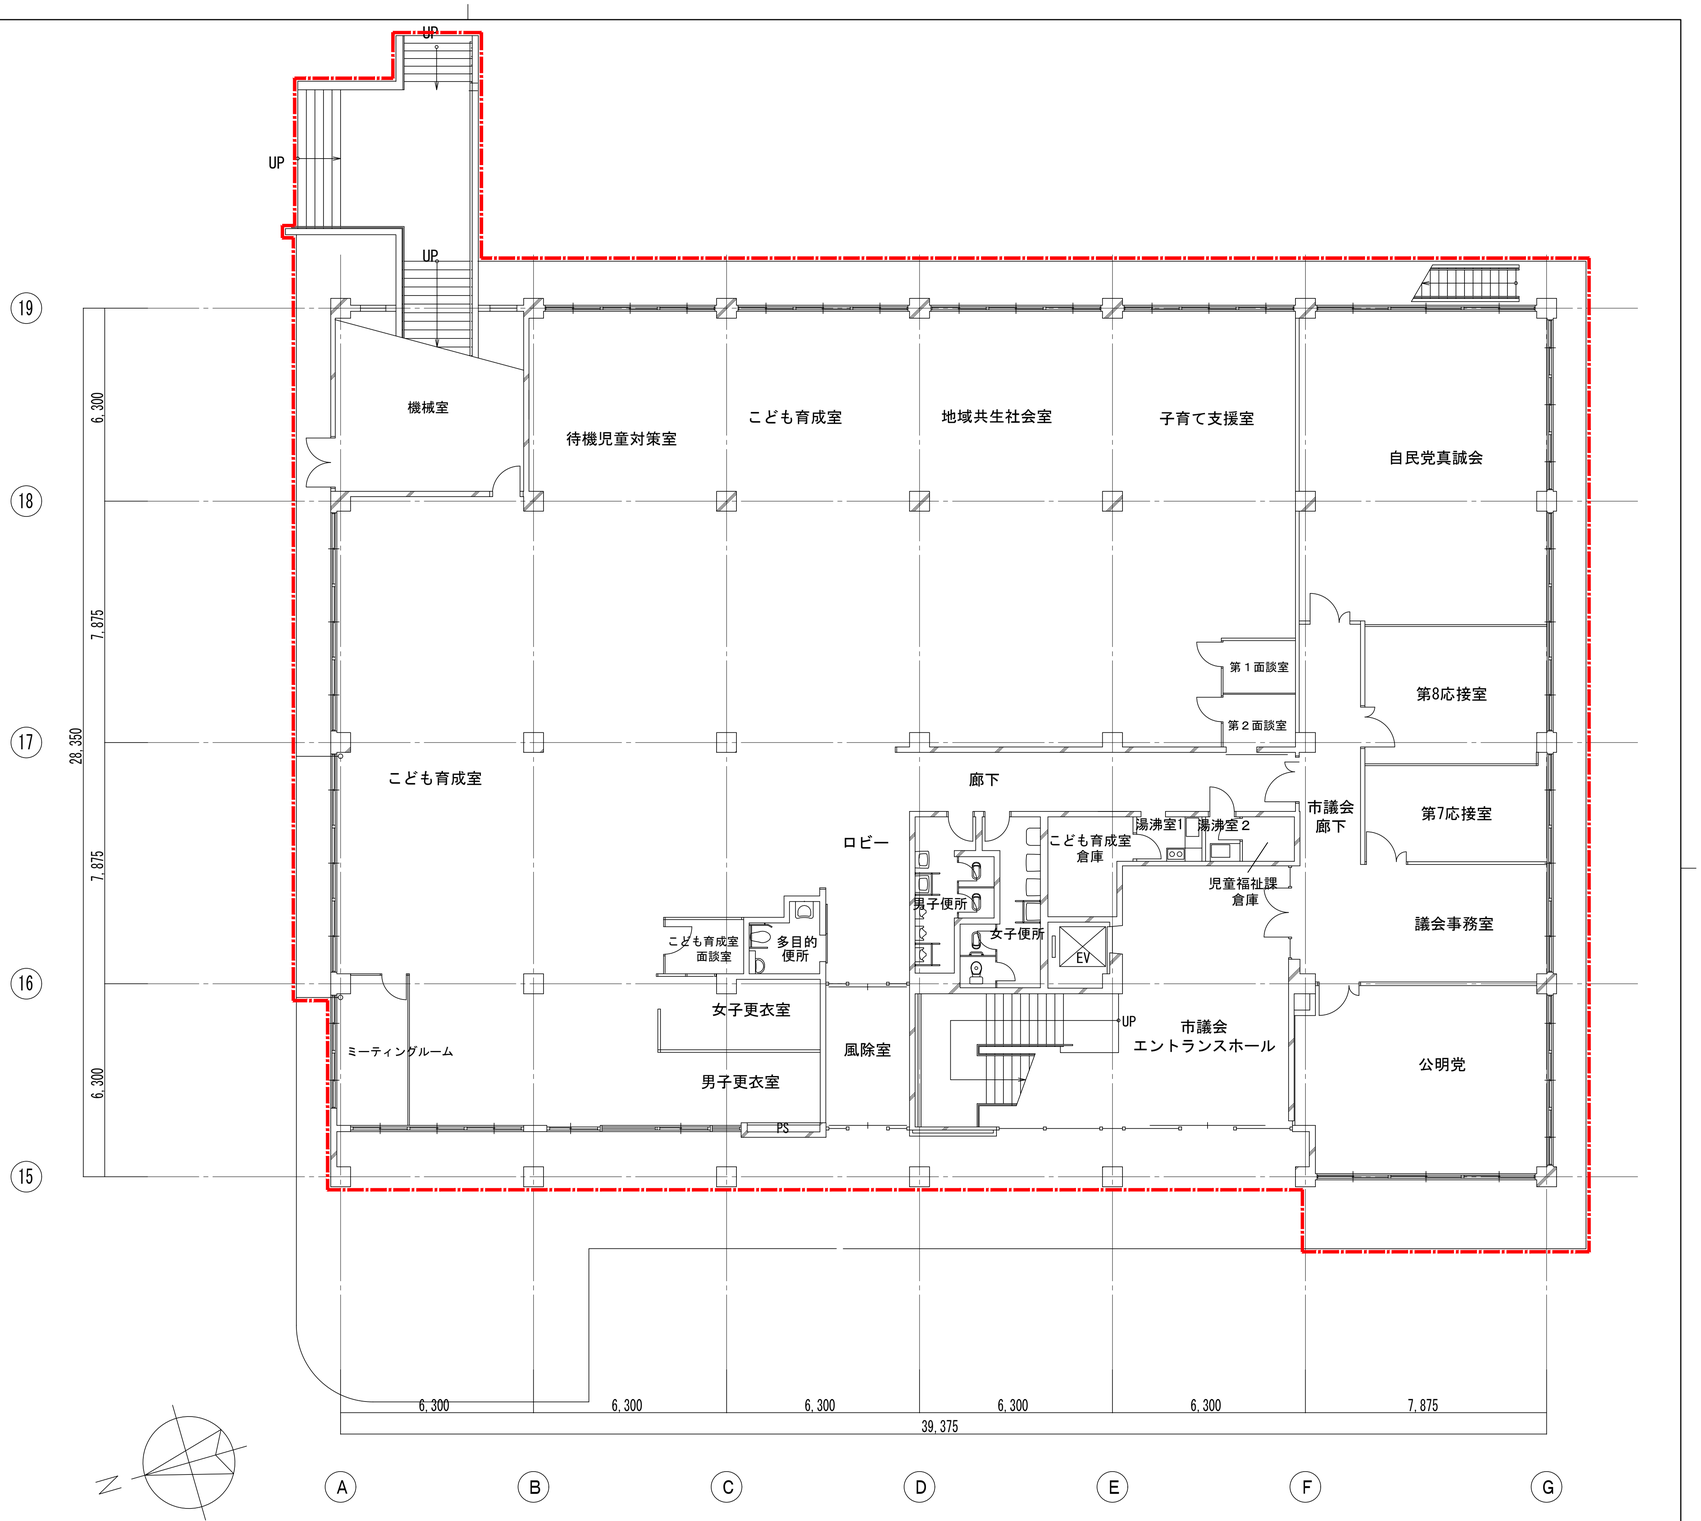

1階　平面図　1:100

範囲内は本図面による

凡例

	RC		アルミパーティション（ガラス腰窓付）				特記なき限り全て解体
	CBt100						
	LGS下地壁						
W	木軸下地壁						
	アルミパーティション						

（2023年版）

明石市政策局　企画・調整室

<代表設計者>
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

明石市役所新庁舎建設工事

K	解体工事　07:議会棟	最終版	2024. 03. 25
07-01	1階平面図　1:100	見積版	2024. 03. 25
	安井建築設計事務所	最終契約版	

20230220

2階　平面図　　1:100

凡例

RC		アルミパーティション（ガラス腰窓付）				特記なき限り全て解体
CBt100						
LGS下地壁						
W 木軸下地壁						
アルミパーティション						

明石市政策局　企画・調整室

<代表設計者>
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

明石市役所新庁舎建設工事

K	解体工事　07:議会棟		最終版	2024. 03. 25
07-02	2階平面図	1:100	見積版	2024. 03. 25
	安井建築設計事務所		最終契約版	

（2023年版）

20230220

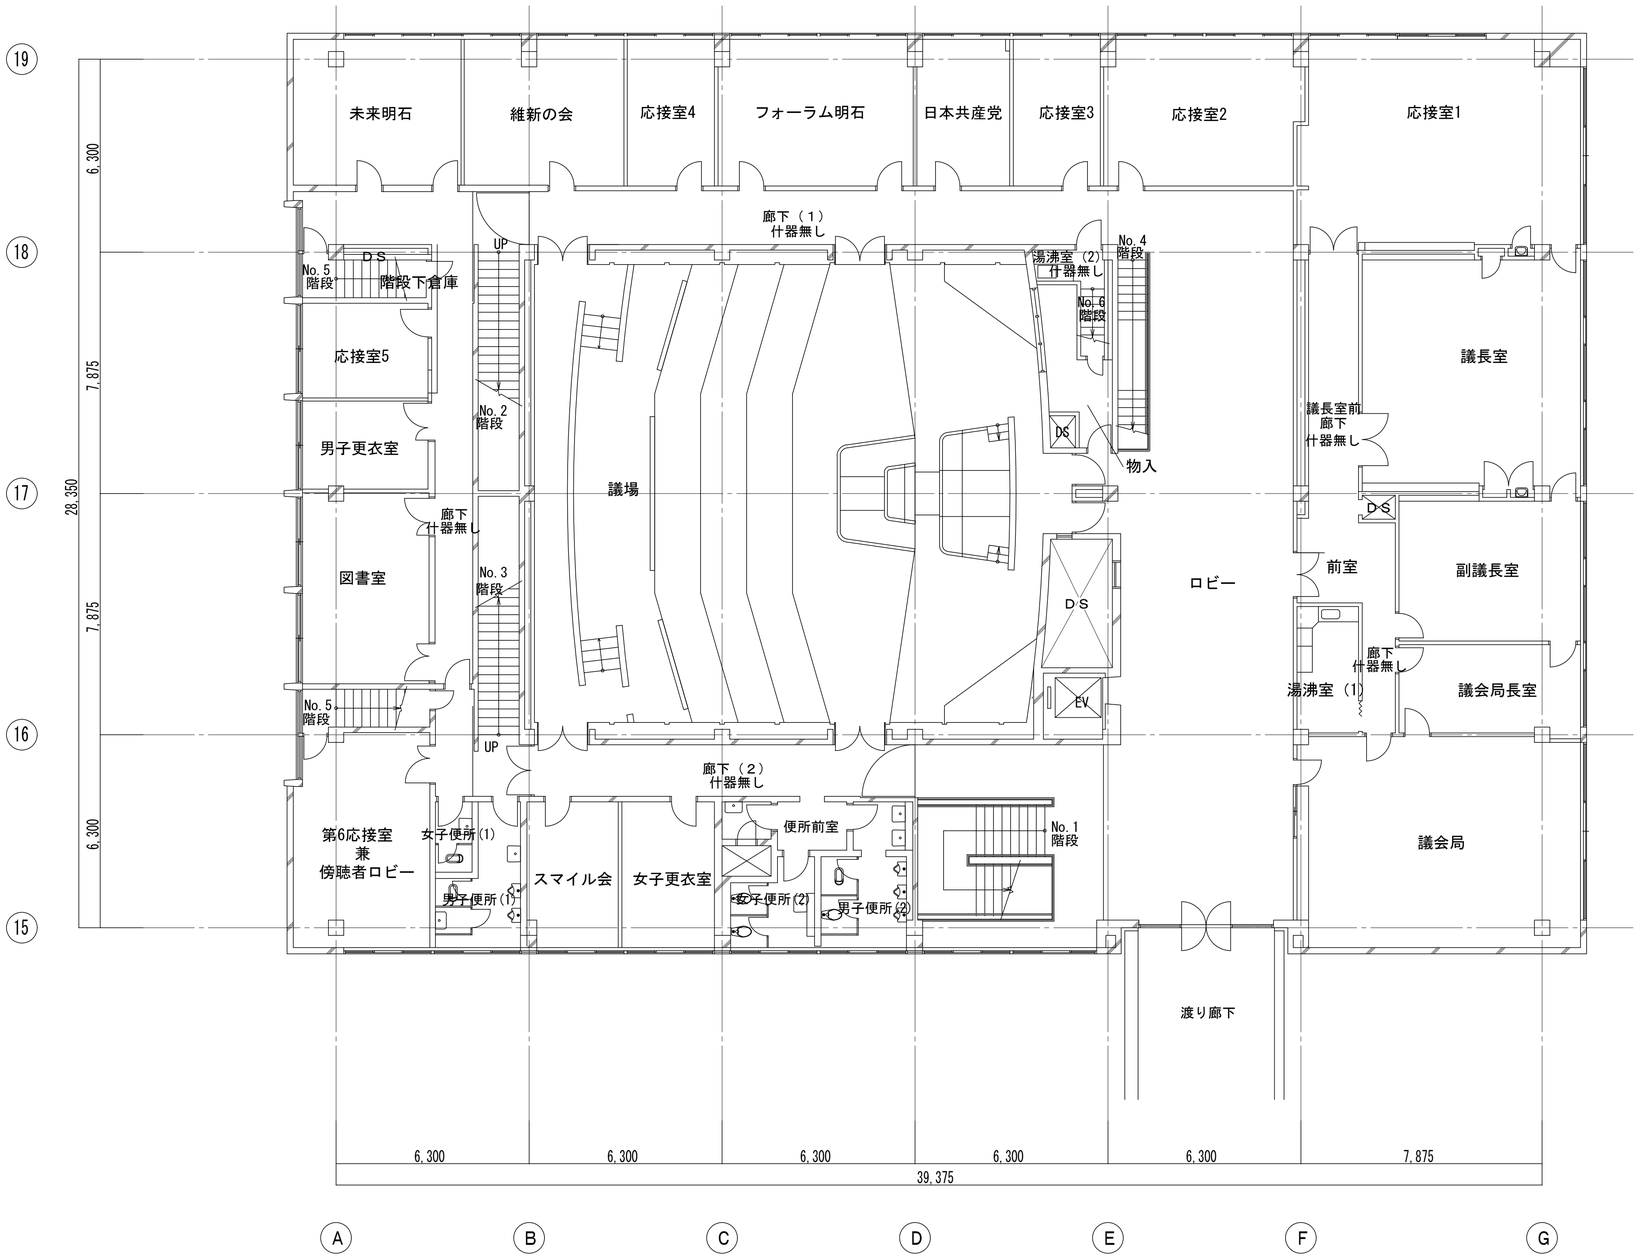

3階　平面図　　1:100

凡例

	RC		アルミパーティション（ガラス腰窓付）				特記なき限り全て解体
	CBt100						
	LGS下地壁						
W	木軸下地壁						
	アルミパーティション						

（2023年版）

明石市政策局　企画・調整室

<代表設計者>
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

明石市役所新庁舎建設工事

K	解体工事　07:議会棟		最終版	2024. 03. 25
07-03	3階平面図	1:100	見積版	2024. 03. 25
	安井建築設計事務所		最終契約版	

20230220

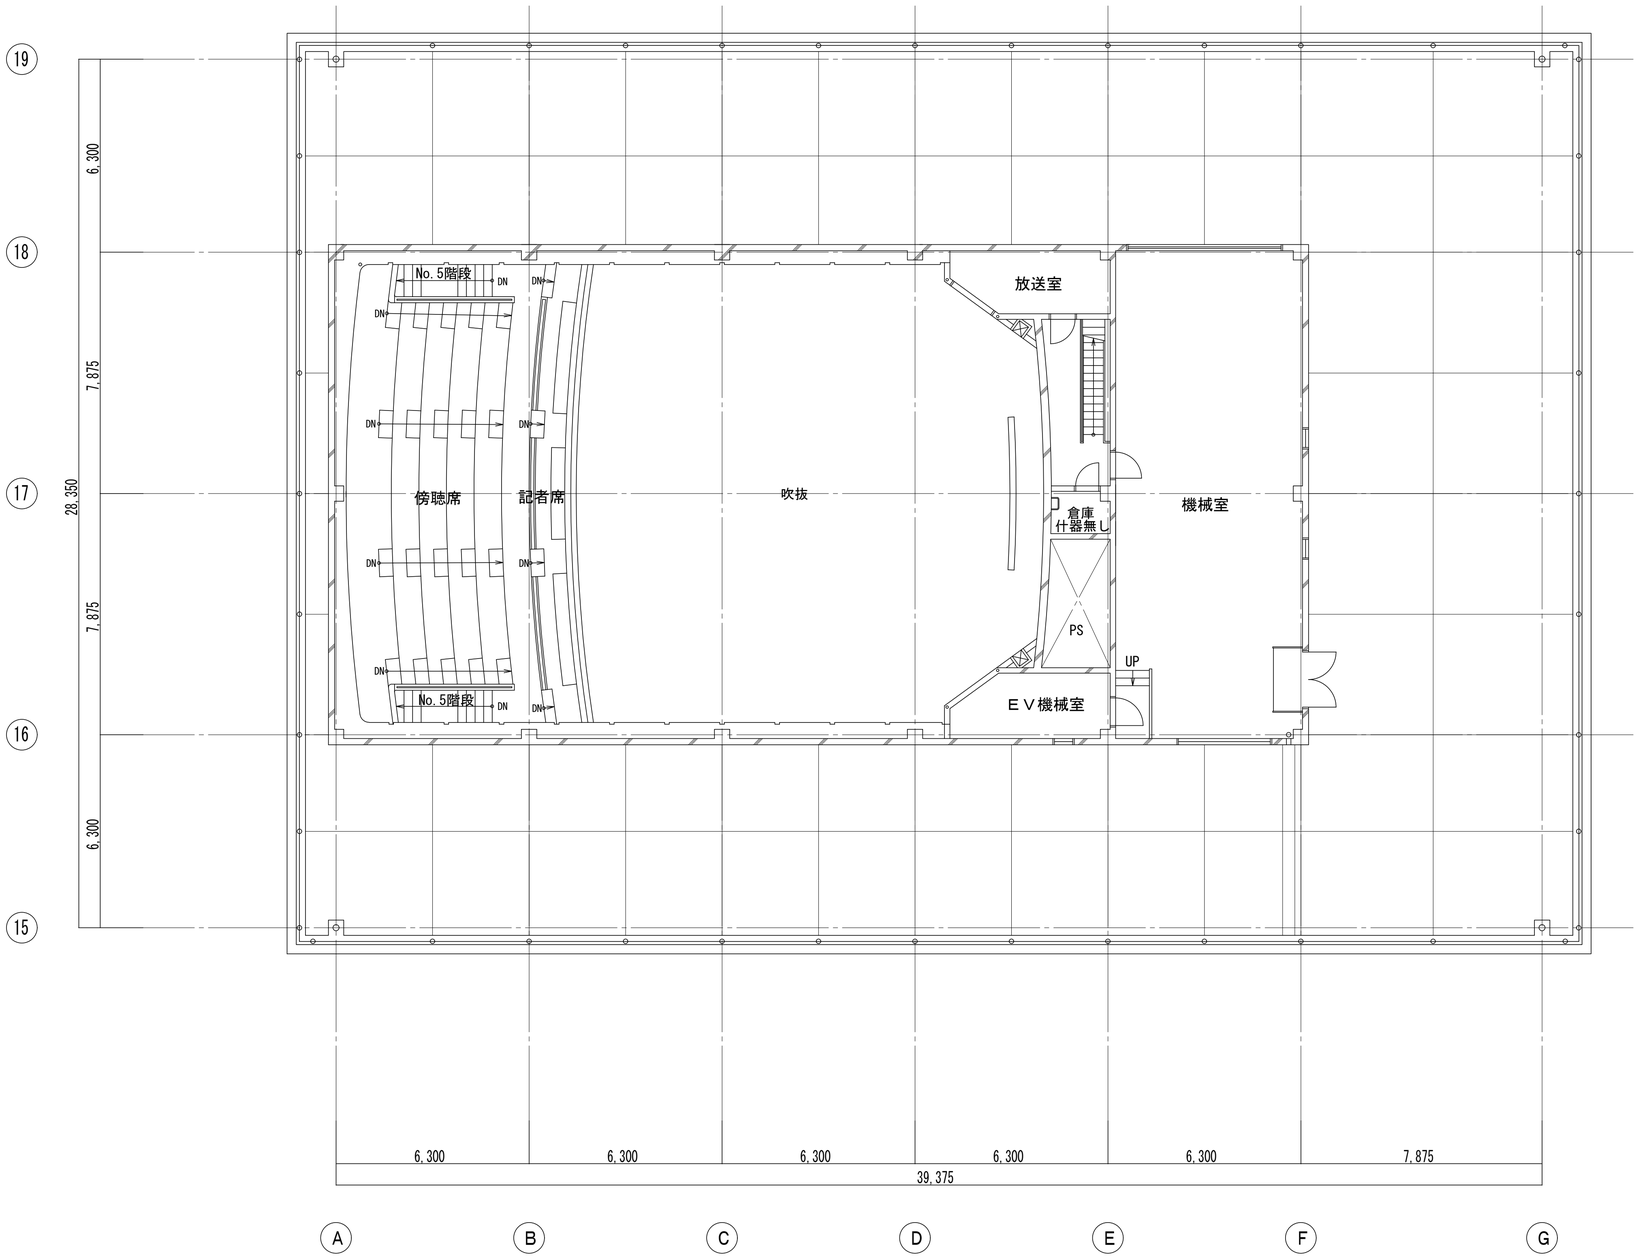

4階　平面図　　1:100

凡例

	RC		アルミパーティション（ガラス腰窓付）				特記なき限り全て解体
	CBt100						
	LGS下地壁						
W	木軸下地壁						
	アルミパーティション						

（2023年版）

明石市政策局　企画・調整室

<代表設計者>
一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号
南浦　琢磨

明石市役所新庁舎建設工事

K	解体工事　07:議会棟		最終版	2024. 03. 25
07-04	４階平面図	1:100	見積版	2024. 03. 25
	安井建築設計事務所		最終契約版	

20230220

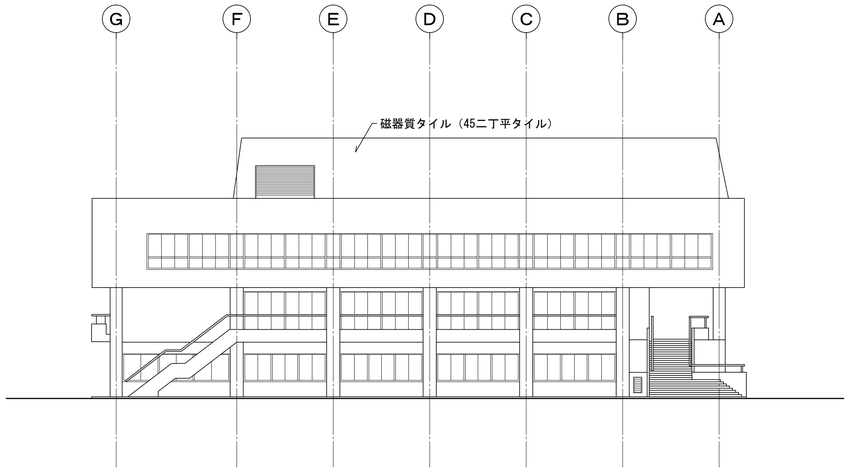

東立面図　1/200

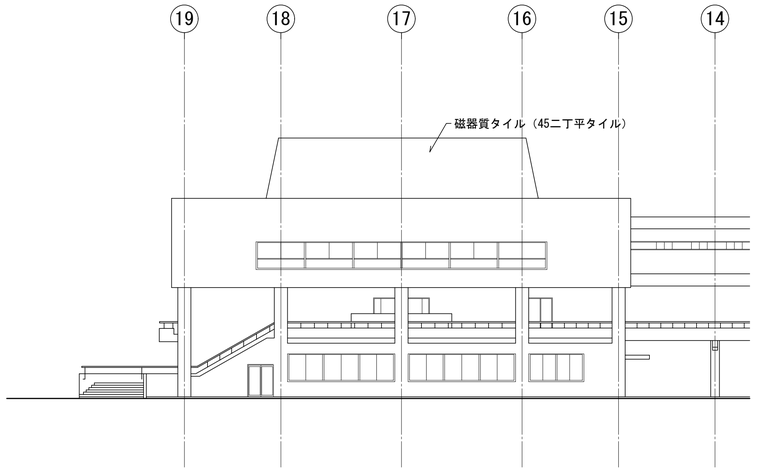

北立面図　1/200

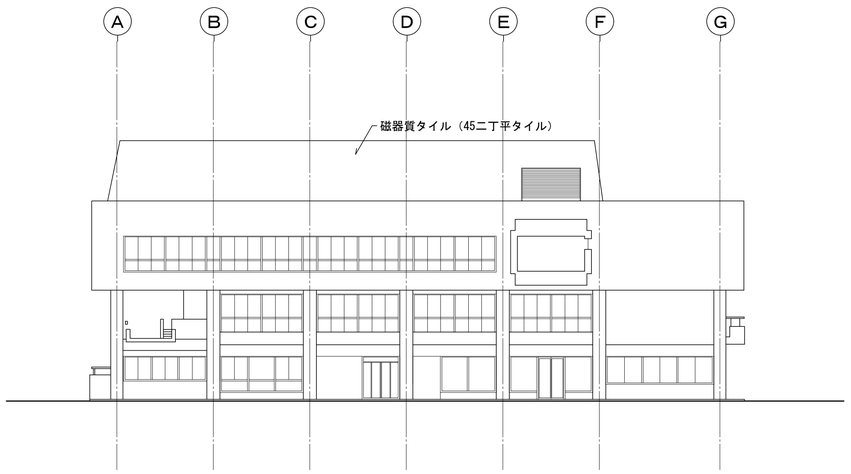

西立面図　1/200

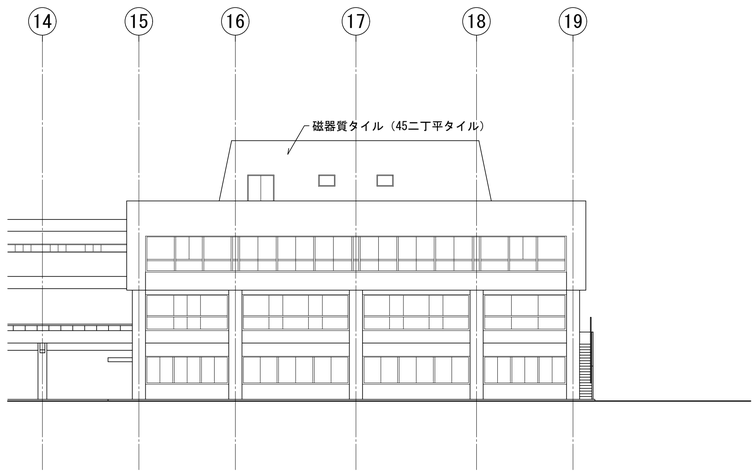

南立面図　1/200

※特記なき限り全て解体

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
<代表設計者> 一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号 南浦　琢磨	K	解体工事　07:議会棟	最終版　2024. 03. 25
	07-05	立面図　1:200	見積版　2024. 03. 25
		安井建築設計事務所	最終契約版

20230220

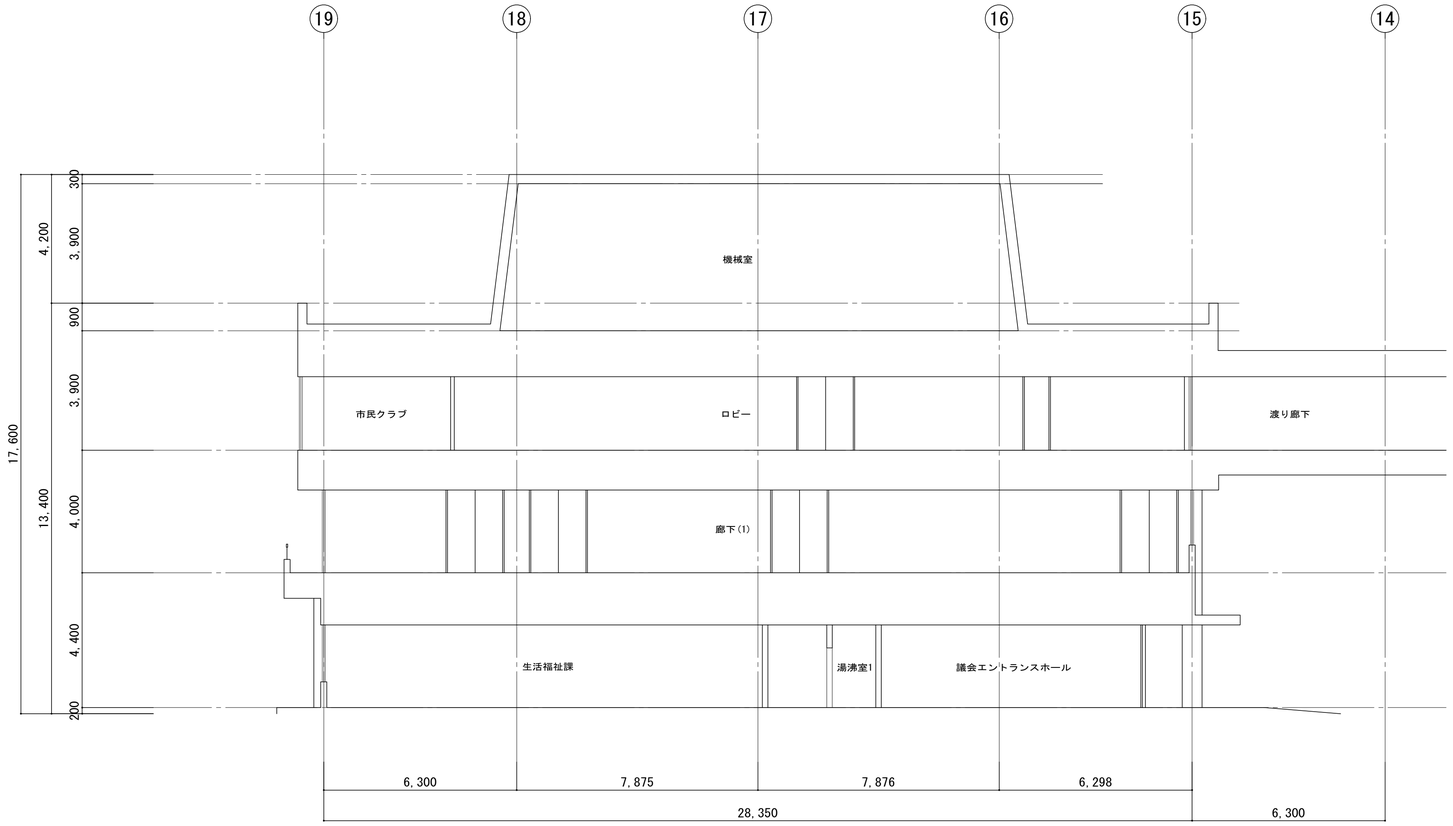

断面図　1/100

※特記なき限り全て解体

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
〈代表設計者〉 一級建築士　国土交通大臣登録　第270990号 南浦　琢磨	K	解体工事　07:議会棟	最終版　2024. 03. 25
	07-06	断面図　1:100	見積版　2024. 03. 25
		安井建築設計事務所	最終契約版

20230220

※特記なき限り全て解体

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
	K	解体工事 07:議会棟	最終版 2024.03.25
	07-07	議場断面展開図 –	見積版 2024.03.25
<代表設計者> 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨		安井建築設計事務所	最終契約版

（2023年版）

20230220

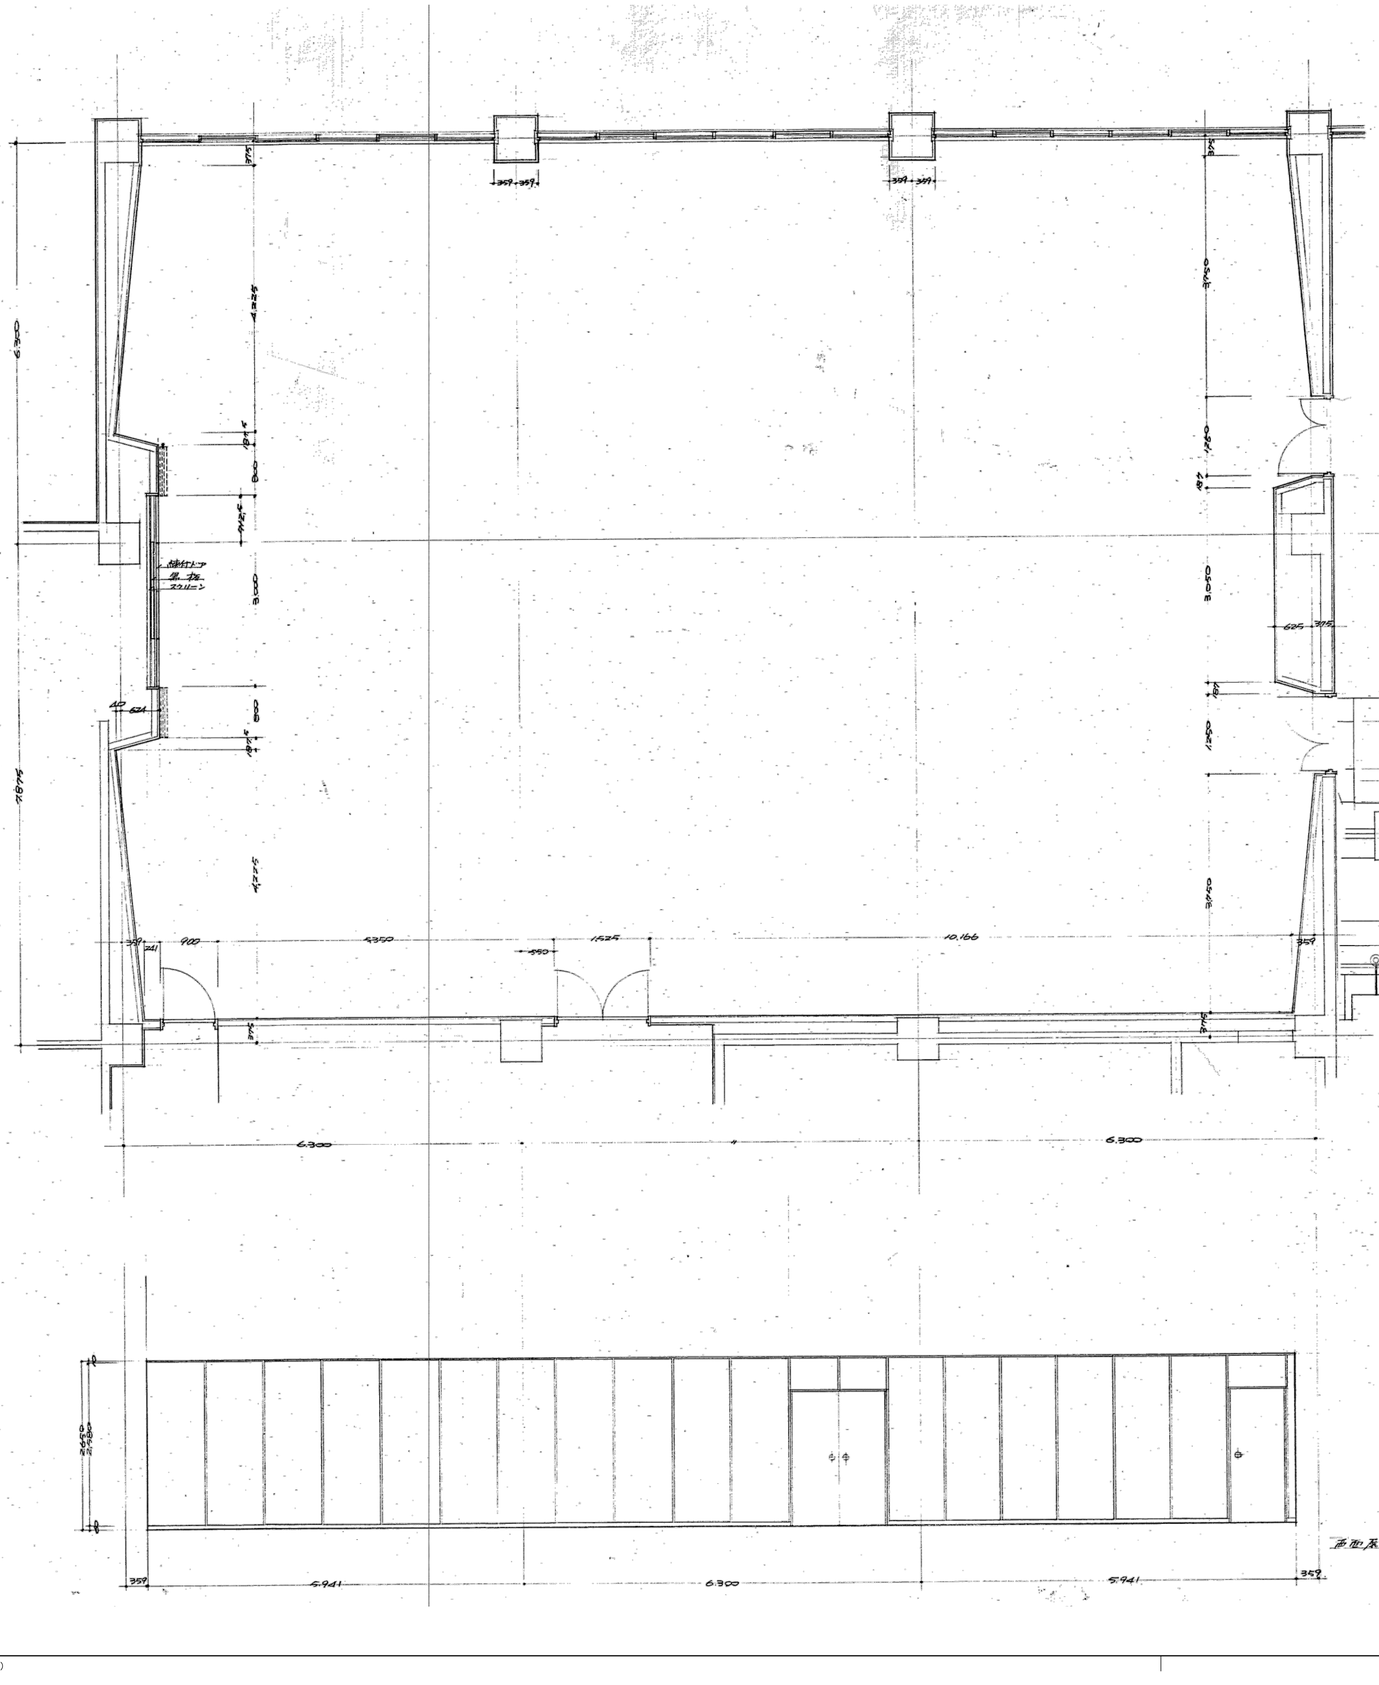

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
	K	解体工事 07:議会棟	最終版 2024.03.25
<代表設計者> 一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号 南浦 琢磨	07-08	議場断面詳細図・展開図 –	見積版 2024.03.25
		安井建築設計事務所	最終契約版

20230220

(2023年版)

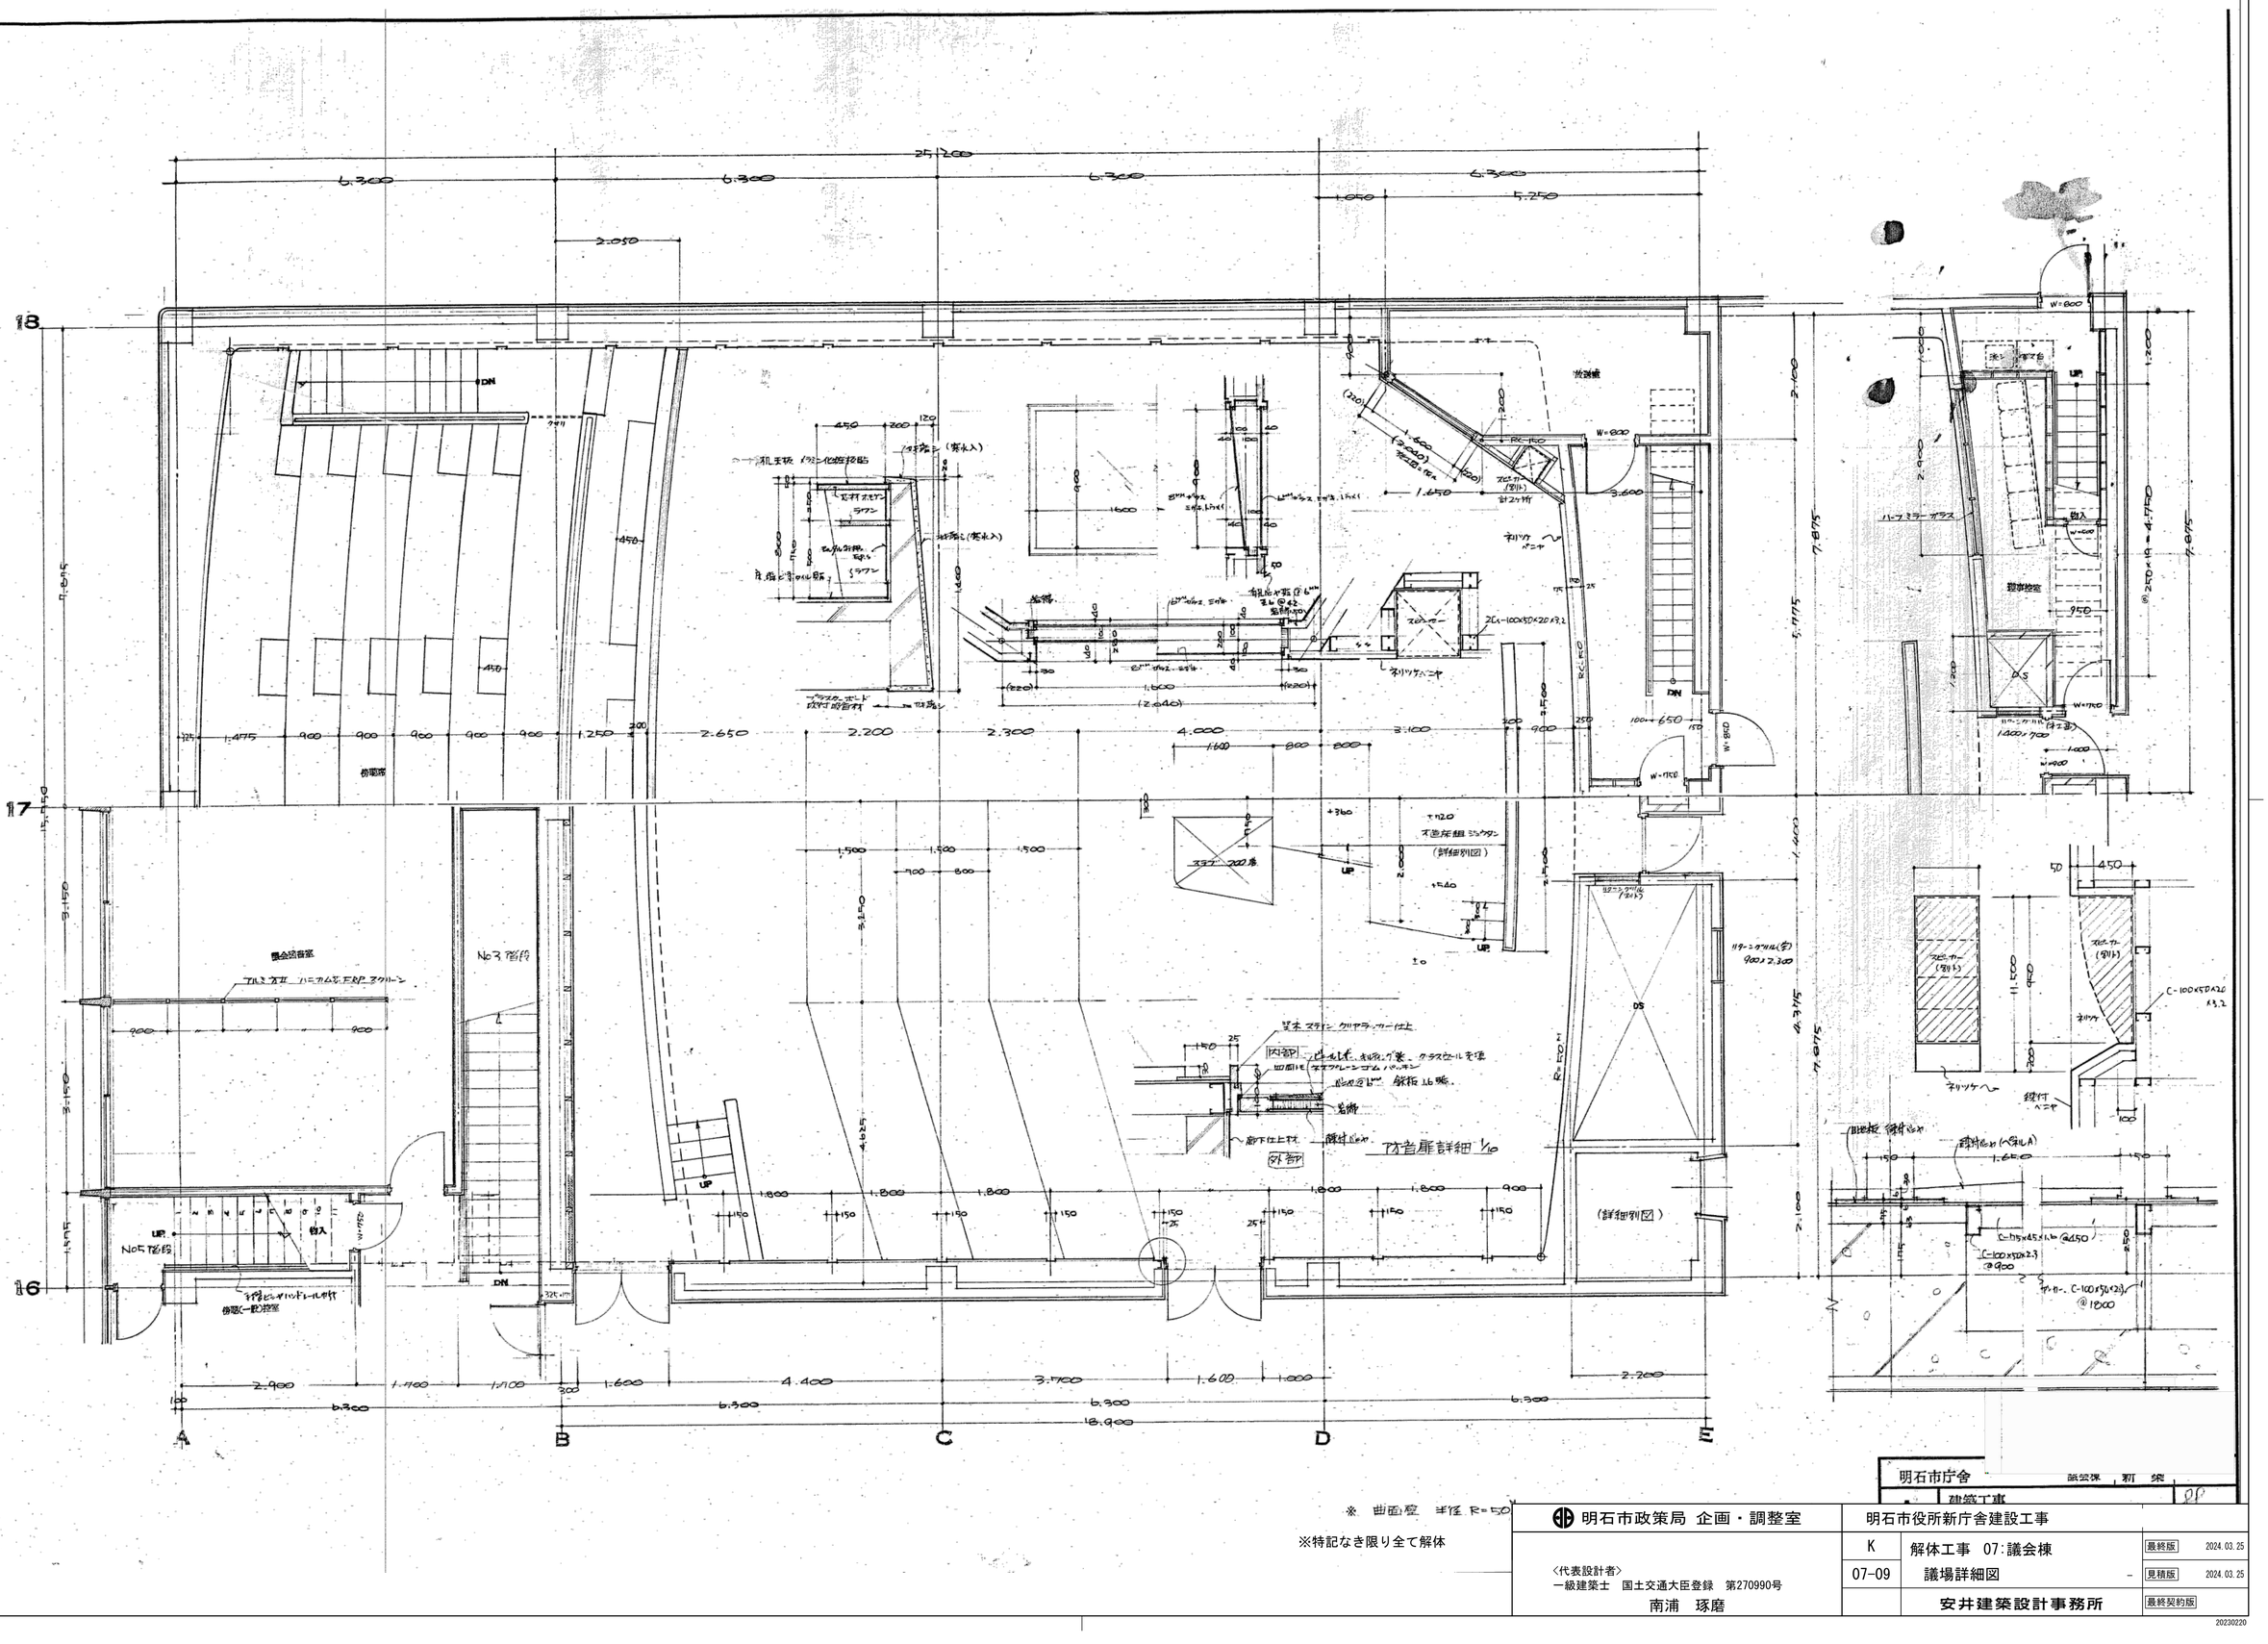

明石市政策局 企画・調整室	明石市役所新庁舎建設工事		
	K	解体工事 07:議会棟	最終版 2024.03.25
	07-09	議場詳細図 –	見積版 2024.03.25
		安井建築設計事務所	最終契約版

<代表設計者>
一級建築士 国土交通大臣登録 第270990号
南浦 琢磨

明石市庁舎 議会棟 新築
建築工事

(2023年版)

20230220